

Kullanım Kılavuzu

VEGAPULS 61

Foundation Fieldbus



Document ID: 28449



VEGA

İçindekiler

1	Bu belge hakkında	4
1.1	Fonksiyon	4
1.2	Hedef grup	4
1.3	Kullanılan semboller	4
2	Kendi emniyetiniz için	5
2.1	Yetkili personel	5
2.2	Amaca uygun kullanım	5
2.3	Yanlış kullanma uyarısı	5
2.4	Genel güvenlik uyarıları	5
2.5	Cihaz üzerinde güvenlik etiketi	6
2.6	AB'ye uyum	6
2.7	NAMUR tavsiyelerinin yerine getirilmesi	6
2.8	Avrupa için kablolu teknoloji kapsamında ruhsat	6
2.9	FCC / IC Uyumluluğu (sadece ABD ile Kanada için)	6
2.10	Çevre ile ilgili uyarılar	7
3	Ürün tanımı	8
3.1	Yapısı	8
3.2	Çalışma şekli	10
3.3	Ambalaj, nakliye ve depolama	10
3.4	Aksesuarlar ve yedek parçalar	11
4	Monte edilmesi	13
4.1	Genel açıklamalar	13
4.2	Montaj hazırlıkları, montaj bileziği	15
4.3	Montaj talimatları	16
5	Besleme gerilimine bağlanma	23
5.1	Bağlantının hazırlanması	23
5.2	Bağlantı prosedürü	24
5.3	Bir hücreli gövdenin bağlantı şeması	25
5.4	İki hücreli gövdenin bağlantı şeması	26
5.5	İki hücreli gövdenin bağlantı planı Ex d	28
5.6	Bağlantı planı - Model IP 66/IP 68, 1 bar	30
5.7	Açma fazı	31
6	PLICSCOM gösterge ve ayar modülü ile devreye alma	32
6.1	Kısa tanım	32
6.2	Gösterge ve ayar modülünün kullanılması	32
6.3	Kumanda sistemi	33
6.4	Devreye alım prosedürü	34
6.5	Menü planı	43
6.10	Parametre bilgilerinin emniyete alınması	45
7	PACTware ve diğer kumanda programlarıyla devreye alma	46
7.1	Bilgisayarı bağlayın	46
7.2	PACTware ile parametrelendirme	47
7.3	AMS™ ile parametreleme	48
7.4	Parametre bilgilerinin emniyete alınması	48
8	Bakım ve arıza giderme	49

8.1	Bakım	49
8.2	Arızaların giderilmesi	49
8.3	Elektronik modülü değiştirin	50
8.4	Yazılım güncelleme	51
8.5	Onarım durumunda izlenecek prosedür	51
9	Sökme	53
9.1	Sökme prosedürü	53
9.2	Bertaraf etmek	53
10	Ek	54
10.1	Teknik özellikler	54
10.2	Foundation Fieldbus	60
10.3	Ebatlar	64
10.4	Sınai mülkiyet hakları	71
10.5	Marka	71



Ex alanlar için güvenlik açıklamaları

Ex uygulamalarda özel ex güvenlik açıklamalarına uyunuz. Bu açıklamalar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz bir parçasıdır ve exproof ortam uygulama onayı her cihazın yanında bulunur.

Redaksiyon tarihi: 2018-12-18

1 Bu belge hakkında

1.1 Fonksiyon

Bu kullanım kılavuzu size cihazın montajı, bağlantısı ve devreye alımı için gereken bilgilerinin yanı sıra bakım, arıza giderme, parçaların yenisiyle değiştirilmesi ve kullanıcının güvenliği ile ilgili önemli bilgileri içerir. Bu nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında muhafaza edin.

1.2 Hedef grup

Bu kullanım kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzunun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve uygulanmalıdır.

1.3 Kullanılan semboller



Belge No.

Bu kılavuzun baş sayfasındaki bu sembol belge numarasını verir. Belge numarasını www.vega.com sayfasına girerek belgelerinizi indirmeyi başarabilirsiniz.



Bilgi, öneri, açıklama

Bu sembol yararlı ek bilgileri içerir.



Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu doğurabilir.



Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır hasarlara yol açabilir.



Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın tahrip olmasına yol açabilir.



Ex uygulamalar

Bu sembol, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.



SIL uygulamalar

Bu sembol, güvenlikle ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken işlevsel güvenliğe ilişkin açıklamaları göstermektedir.



Liste

Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.



Prosedürde izlenecek adım

Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.



İşlem sırası

Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.



Pilin imhası

Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göstermektedir.

2 Kendi emniyetiniz için

2.1 Yetkili personel

Bu dokümantasyonda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından yapılabilir.

Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi zorunludur.

2.2 Amaca uygun kullanım

VEGAPULS 61 sürekli seviye ölçümü yapan bir sensördür.

Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "*Ürün tanımı*" bölümüne bakın.

Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma halinde mümkündür.

Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.

2.3 Yanlış kullanma uyarısı

Amaca veya öngörülen şekilde uygun olmayan kullanma halinde (örn. haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) bu cihaz, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir. Bunun sonucunda işte, kişilerde ve çevrede hasarlar oluşabilmektedir. Ayrıca bu durumdan dolayı cihazın güvenlik özellikleri yavaşlayabilir.

2.4 Genel güvenlik uyarıları

Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına, yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan kaçınma kurallarına uymak zorundadır. Güvenlik nedeniyle sadece üreticinin belirttiği aksesuarlar kullanılabilir.

Tüm radar sensörlerinin verici frekansları her cihaz modeli için C veya K bandı aralığındadır. Küçük verici performansları uluslararası kabul edilen sınır değerlerinin çok altındadır. Amaca uygun kullanıldığı takdirde, sağlıkla ilgili herhangi bir şikayetin görülmemesi gerekmektedir. Cihaz metalik kapalı haznenin dışında da kullanılabilir.

Cihaz sadece teknik olarak kusursuz ve kullanım güvenliğinin sağlandığı durumda kullanılabilir. Operatör cihazın problemsiz çalışmasından sorumludur. Cihaz, agresif veya korozif ürün ortamlarında kullanıldığında, tehlikeye yol açabilecek bir fonksiyon bozulması oluşmaması için operatörün cihazın doğru çalışabilmesi için gereken önlemleri alması gerekmektedir.

Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.

Olabilecek hasarları engelleyebilmek için cihazın üzerinde bulunan güvenlik etiketleri ve uyarıları dikkate alınmalı, bunların anlamı kullanım kılavuzuna bakarak öğrenilmelidir.

2.5 Cihaz üzerinde güvenlik etiketi

Cihaza takılmış olan güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına uyulması gerekmektedir.

2.6 AB'ye uyum

Cihaz ilgili AB yönetmeliklerinin yasal taleplerini yerine getirmektedir. CE işareti ile cihazın yönetmelikle uyumluluğunu teyit ederiz.

AB Uyumluluk Beyannamesini internette www.vega.com/downloads adresindeki sitemizde bulabilirsiniz.

2.7 NAMUR tavsiyelerinin yerine getirilmesi

NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği çıkarırlıdır. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.

Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:

- NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
- NE 43 – Ölçüm konverterlerinin arıza bilgileri için sinyal seviyesi
- NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin uygunluğu

Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.

2.8 Avrupa için kablosuz teknolojisi kapsamında ruhsat

Cihaz, aşağıdaki birbirleriyle uyumlu standartların güncel verilerine göre test edilmiştir:

- EN 302372 - Tank Level Probing Radar

Bununla AB ülkelerinde kapalı kapların içinde kullanımına izin verilmiştir:

Kendi standartları bu standartlara getirildiği takdirde EFTA ülkelerinde kullanımına izin verilir.

Kapalı hazne için kullanım için EN 302372'nin E Ek'indeki a ile f arasındaki hususların yerine getirilmesi gerekmektedir.

2.9 FCC / IC Uyumluluğu (sadece ABD ile Kanada için)

VEGAPULS'a tüm anten yapılarıyla FCC/IC onayı verilmiştir.

VEGA'nın kesin bir şekilde onaylamadığı değişiklikler FCC/IC uyarınca işletim sertifikasının iptaline yol açar.

VEGAPULS 61 FCC yönetmeliklerinin 15. bölümüyle uyumlu, RSS-210 belirlmelerine uygundur. İşletim için ilgili belirlmeler dikkate alınmalıdır:

- Cihaz parazit ışınlarına neden olmamalıdır
- Cihaz, kötü çalışmasına yol açanların yanı sıra parazit yayılımlara karşı da dayanıklı olmalıdır

Cihaz bu kullanım kılavuzundaki "*Ebatlar*" bölümüne uygun şekilde bir antenle, maksimum 33 dB'lik bir kazançta kullanım için tasarlanmıştır. Cihaz listelenmemiş veya kazancı 33 dB'nin üzerinde olan antenlerle kullanılamaz. Gereken anten empedansı 50 Ω 'dur.

2.10 Çevre ile ilgili uyarılar

Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.

Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki çevre açıklamalarına dikkat edin:

- Bölüm "*Ambalaj, nakliye ve depolama*"
- Bölüm "*Atıkların imhası*"

3 Ürün tanımı

3.1 Yapısı

Modeller

VEGAPULS 61 radar sensörünün iki farklı elektronik modeli bulunmaktadır:

- Standart elektronik PS60KF Tipi
- Hassasiyeti artırılmış elektronik PS60KL Tipi

Her mevcut model, elektronik üzerinde bulunan model etiketindeki bilgilerden tanınmaktadır.

Elektronik modelin CE uyumluluğu, ortam seçeneği ve hazne kalıbı için fabrika, ölçüm kesinliği ve VEGAPULS 61 onayları üzerinde etkisi vardır. Farklılıklar bu kullanım kılavuzunun ilgili bölümlerinde listelenmiştir.

Teslimat kapsamı

Teslimat kapsamına şunlar dahildir:

- Radar sensörü
- Dokümantasyon
 - Minik kullanım kılavuzu VEGAPULS 61
 - Opsiyonel cihaz donanımlarının kılavuzları
 - Ex için özel "*Güvenlik açıklamaları*" (Ex modellerinde)
 - Gerekmesi halinde başka belgeler



Bilgi:


Kullanım kılavuzunda opsiyonel olan cihaz özellikleri de tanımlanmaktadır. Teslimat kapsamında ne olacağı verilen siparişe bağlıdır.

Bileşenler

VEGAPULS 61, şu komponentlerden oluşmaktadır:


- Kapsüllü anten sistemi olan proses bağlantısı
- Elektronikli gövde, bağlantı fişi ile opsiyonel, bağlantı kablosu ile opsiyonel
- Gövde kapağı, PLICSCOM gösterge ve ayar modülü ile opsiyonel

Bileşenler farklı modellerde mevcuttur.

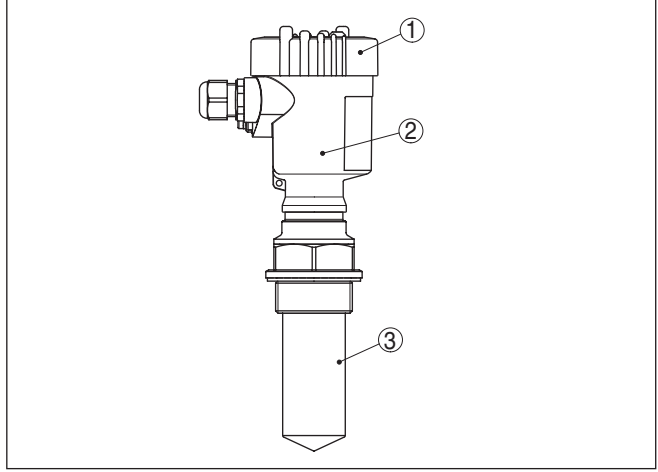

Res. 1: VEGAPULS 61, kapsüllü anten sistemi ve plastik gövdesi olan dışı model

- 1 Altında PLICSCOM'u bulunan gövde kapağı (opsiyonel)
- 2 Elektronikli gövde
- 3 Kapsüllü anten sistemi olan proses bağlantısı

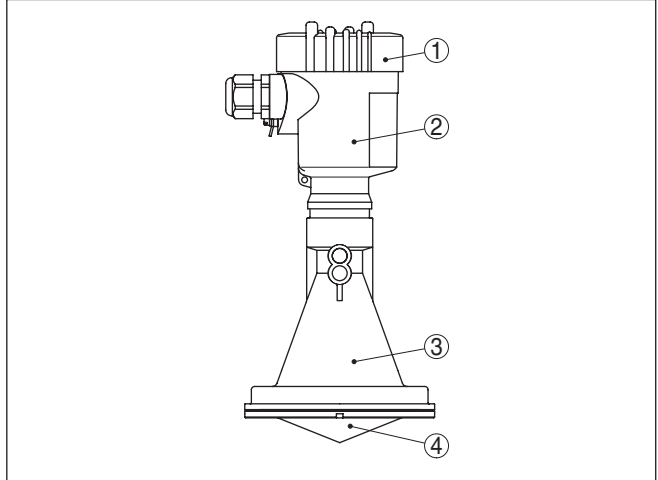

Res. 2: VEGAPULS 61, plastik horn anteni ve gövdesi plastik olan dışı model

- 1 Altında PLICSCOM'u bulunan gövde kapağı (opsiyonel)
- 2 Elektronikli gövde
- 3 Plastik huni antenli proses bağlantısı

Bu kullanım kılavuzunun geçerlilik alanı

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki cihaz modelleri için kullanılabilir:

- Donanım sürümü ≤ 1.10
- Yazılımı sürümü ≤ 3.90

Uygulama alanı**3.2 Çalışma şekli**

VEGAPULS 61 sürekli sıvı seviye ölçümü yapan ve K bandında bulunan bir radar sensördür (verici frekansı yaklaşık 26 GHz).

Kapsüllü anten sistemli model özellikle küçük haznelerdeki agresif sıvıların dolum seviye ölçümüne uygundur.

Plastik huni antenli model özellikle kanalların akım ölçümüne ve açık sularda seviye ölçümüne uygundur.

Daha yüksek hassasiyetli elektronik, VEGAPULS 61 cihazının çok kötü yansıma özelliklerinde veya düşük ϵ_r -değerli dolum malzemelerinde dahi kullanılmasını mümkün kılar.

Çalışma prensibi

Radar sensörünün anteninden yakl. 1 msn aralıklarla kısa radar sinyalleri gönderilir. Bunlar ürün ortamına yansıtılır ve anten tarafından yankı olarak algılanır. Radar sinyallerinin göndermeden yakalanmasına kadar geçen hareket süresi uzaklığı ve bununla da dolum seviyesi orantılıdır. Bu şekilde tespit edilen dolum seviyesi uygun bir çıkış sinyaline dönüştürülür ve ölçüm değeri olarak görüntülenir.

Güç kaynağı ve veri yolu iletişimi

Güç H1 saha veri yoluyla sağlanır. Saha veri yolu spesifikasyonuna göre bağlanmış iki telli bir kablo, birden çok sensörün güç kaynağı ve dijital veri iletiminin eş zamanlı olarak sağlanması içindir. Bu kablo, iki şekilde kullanılabilir:

- Kontrol sisteminde bir H1 arayüzü katı üzerinden ve ek güç kaynağı ile
- HSE (High Speed Ethernet) ve IEC 61158-2'ye uygun ek bir güç kaynağı olan bir bağlantı cihazı üzerinden

DD/CFF

FF (Foundation Fieldbus) iletişim ağınızın tasarımını yaparken gerekli olan DD (Device Descriptions) ve CFF (Capability Files) dosyalarını www.vega.com VEGA internet sayfasındaki indirilecek dosyalar alanından "*Services - Downloads - Software - Foundation Fieldbus*" linklerine basarak bulabilirsiniz. Burada, aynı zamanda ilgili sertifikalar da mevcuttur. info@de.vega.com e-posta adresinden veya herhangi bir VEGA şubesinden telefonla "DRIVER.S" sipariş numarasını vererek ilgili dosyaların ve sertifikaların olduğu bir CD'yi isteyebilirsiniz.

Gösterge ve ayar modülünün arkadan aydınlatma özelliği, sensör tarafından beslenmektedir. Bu durumda çalışma geriliminin belirli bir yükseklikte olması şarttır.

Enerji beslemesine ilişkin verileri "*Teknik veriler*" bölümünde bulabilirsiniz.

Alternatif ısıtma için, bağımsız çalışabilen bir çalışma gerilimi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için "*Gösterge ve ayar modülü için ısıtma*" ek kılavuzunu okuyun. Bu fonksiyon, onaylanan cihazlarda genelde mevcut değildir.

3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama

Cihazınız kullanılabileceği yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur. Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.

Ambalaj

Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve yeniden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla imha edin.

Nakliye

Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Nakliye kontrolleri

Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.

Depolama

Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza edilmelidir.

Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda belirtilen şekilde depolanmalıdır:

- Açık havada muhafaza etmeyin
- Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
- Agresif ortamlara maruz bırakmayın
- Güneş ışınlarından koruyun
- Mekanik titreşimlerden kaçının

Depolama ve transport ISISI

- Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "*Ek - Teknik özellikler - Çevre koşulları*" bölümüne bakın.
- Bağlı nem % 20 ... 85

Kaldırmak ve Taşımak

Ağırlıkları 18 kg (39.68 lbs)'nin üzerinde olan cihazlarda kaldırmak ve taşımak için bu işler için uygun ve onaylı araçlar kullanılmalıdır.

3.4 Aksesuarlar ve yedek parçalar

PLICSCOM

PLICSCOM gösterge ve kontrol modülü ölçüm değerinin, kumanda ve tanının görüntülenmesini sağlar. Her zaman sensöre veya dış gösterge ve ayar birimine sokulup, sonra tekrardan çıkarılabilir.

Entegre Bluetooth modül (opsiyonel), standart kontrol cihazlarıyla kablosuz kullanıma izin verir:

- Akıllı telefon/Tablet (iOS ve Android kumanda sistemleri)
- Bluetooth-USB adaptörlü bilgisayar/Notebook (Windows işletim sistemi)

Daha fazla bilgiyi "*PLICSCOM gösterge ve ayar modülü*" kullanım kılavuzundan (Belge no. 36433) bulabilirsiniz.

VEGACONNECT

VEGACONNECT arayüz adaptörü, iletişim olanağına sahip cihazların, bir bilgisayarın USB arayüzüne takılmasına olanak sağlar. Bu cihazlara parametre girmek için VEGA-DTM'li PACTware gibi bir uygulama yazılımı kullanılması gerekmektedir.

Daha fazla bilgiyi "*VEGACONNECT arayüz adaptörü*" (Belge-ID 32628) kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.

VEGADIS 81	<p>VEGADIS 81, VEGA-plics® sensörleri için bir dış gösterge ve ayar birimidir.</p> <p>İki hücreli sensörlerde VEGADIS 81 için "<i>VEGADIS adaptörü</i>" de gerekmektedir.</p> <p>Daha fazla bilgiyi "<i>VEGADIS 81</i>" kullanım kılavuzundan (Belge-ID 43814) bulabilirsiniz.</p>
Koruyucu kapak	<p>Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafından şiddetli ısınmaya karşı korur.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "<i>Koruyucu kapak</i>" bölümüne bakın (Belge-ID 34296).</p>
Flanşlar	<p>Flanşların farklı modeller için şu standartları mevcuttur: DIN 2501, EN 1092-1, ANSI B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "<i>DIN-EN-ASME-JIS gereğince flanşlar</i>" bölümüne bakın (Belge-ID 31088).</p>
Ayarlanabilir flanş contası	<p>Ayarlanabilir flanş contası dökme malzemesi yüzeyinde sensör anteninin hizalanmasında ve bu sayede ölçümün optimize olmasında görev alır.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "<i>Ayarlanabilir flanş contası</i>" bölümüne bakın (Belge-ID 33797).</p>
Yıkama bağlantısı	<p>Yıkama bağlantısı, çalışma havasının radar sensörüne ait anten aralığına hava üfler. Bu şekilde anten sisteminin yüzeyi toz birikmesine ya da yağuşmaya karşı korunmuş olur.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "<i>Yıkama bağlantısı</i>" bölümüne bakın (Belge-ID 49552).</p>
Elektronik modül	<p>VEGAPULS 60 serisi elektronik modülü, VEGAPULS 60 serisinin radar sensörlerindeki parçalarla değiştirilebilir. Farklı sinyal çıkışları için modeller mevcuttur (Her sinyal çıkışı için bir tek model).</p> <p>Daha fazla bilgiyi "<i>EGAPULS 60 serisi elektronik modülü</i>" kullanım kılavuzundan (Belge-ID 30176) bulabilirsiniz.</p>

4 Monte edilmesi

4.1 Genel açıklamalar

Montaj pozisyonu

Montaj pozisyonunu, cihazın, monte edilmesi, bağlanması ya da kendisine daha iyi bir gösterge ve ayar modülü özelliklerinin eklenmesi için kolay ulaşılabileceği şekilde seçin. Bunun için gövde, alet kullanmadan, 330 ° döndürülür. Ayrıca, gösterge ve ayar modülünü 90°'lik adımlarla ötelenmiş olarak kullanabilirsiniz.

Vidalama



İkaz:

Dişli modellerde gövde, döndürerek sokmak için kullanılamaz! Fazla sıkılmak, gövdenin dönme mekaniğinde hasarlara neden olabilir.


Nem

Tavsiye edilen kabloları kullanın ("*Besleme gerilimine bağlanma*" bölümüne bakın) ve kablo bağlantısını iyice sıkın.

Cihazınızı nem girmesine karşı ilaveten korumak için bağlantı kablosunu kablunun vidalanarak takıldığı yerin önünden aşağı sürün. Böylece yağmur suyu ve kondanse su damlayarak aşağı düşer. Bu, özellikle açık alanlarda, içinde (örn. temizlik işlemleri sonucu) nem olma ihtimali olan kapalı alanlarda veya soğutulmuş veya ısıtılmış haznelere montaj için geçerlidir.

Cihaz koruma türüne uygunluk için kullanım sırasında gövde kapağının kapalı ve gerekirse sürgülenmiş olmasına dikkat edin.

"*Teknik veriler*" bölümünde belirtilen kirlilik derecesinin mevcut ortam koşullarına uygun olduğundan emin olunuz.

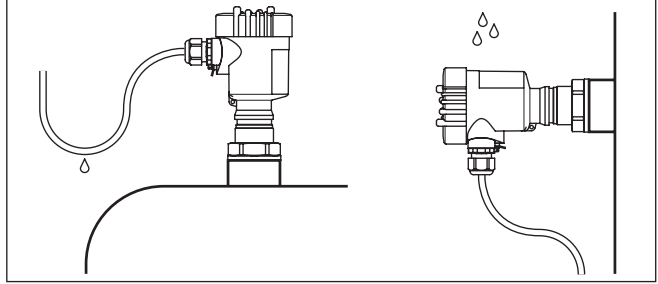


Res. 3: Nem girmesine karşı alınan önlemler

Ölçüm aralığı

Sensörlerin ölçüm aralığı için standart düzlem anten modeline bağlıdır.

Kapsüllü anten sisteminde standart düzlem dişli vidanın contalı yüzeyidir.

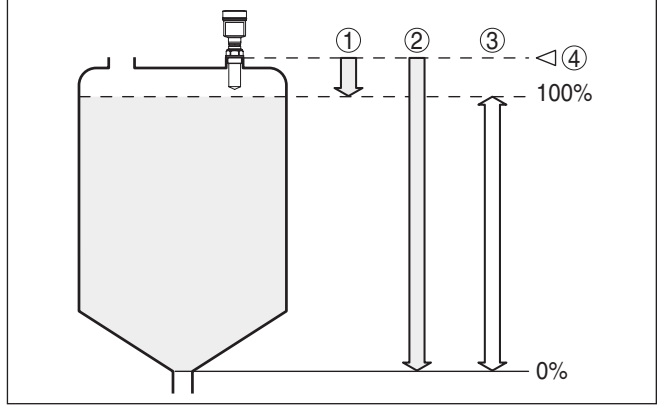

Res. 4: Ölçüm aralığı (çalışma aralığı) ve maksimum ölçüm mesafesi, kapsüllü anten sistemiyle

- 1 Dolu
- 2 Boş (maksimum ölçüm uzaklığı)
- 3 Ölçüm aralığı
- 4 Referans düzlem

Plastik huni antende standart düzlem odaklama merceğinin yanındaki yerleştirme yüzeyidir.




Bilgi:

Dolum malzemesi antene kadar ulaşır, antende uzun süreli madde birikmesine neden olarak ölçümlerin hatalı çıkmasına neden olabilir.


Kutuplanma düzlemi

VEGAPULS 61'nin gönderilen radar sinyalleri elektromanyetik dalgalardır. Polarizasyon yüzeyi elektrikli oranın yönüdür. Bunların konumu cihazdaki işaretlerle belirtilmektedir.

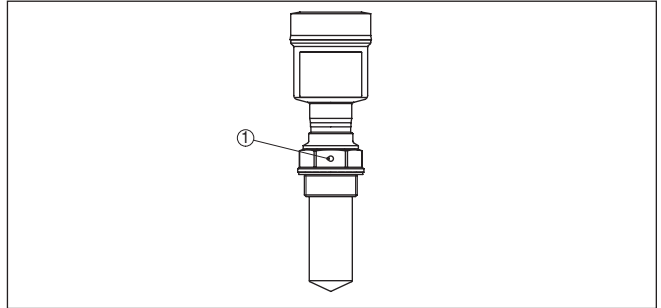

Res. 5: Kapsüllü anten sistemli VEGAPULS 61 cihazında kutuplaşma düzleminin konumu

- 1 İşaretleme deliği

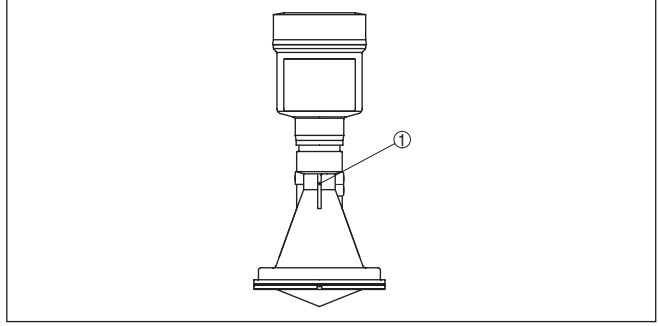

Res. 6: Plastik huni anten sistemli VEGAPULS 61 cihazında kutuplaşma düzleminin konumu

1 İşaret çubukları

Proses koşulları için uygunluk

Cihazda bulunan (özellikle sensör elemanı, proses contası ve proses bağlantısı olmak üzere) tüm parçaların, oluşan işlem koşullarına uygun olmasını sağlayın. İşlem koşullarına özellikle proses basıncı, proses sıcaklığı ve malzemelerin kimyasal özelliklerini sayabiliriz.

Bununla ilgili bilgiler için "*Teknik özellikler*" bölümüne ve model etiketine bakın.

Ortam koşullarına uygunluk

Cihaz, DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1'de belirtilen normal ve genişletilmiş ortam koşullarına uygundur.

Kablo girişleri - NPT Dişlisi Kablo bağlantı elemanları

Metrik dişli

Dişli kablo bağlantıları metrik dişli cihaz gövdelerine fabrikada vidalanmıştır. Bunlar taşıma sırasında güvenlik temin etmek için plastik tıparlarla kapatılmışlardır.

Bu tıparları elektrik bağlantısından çıkarın.

NPT dişlisi

Kendiliğinden birleşme özelliğine sahip NPT dişli vidalı cihaz gövdelerinde kablo bağlantıları fabrikada vidalanamaz. Kablo girişlerinin serbest ağızları bu yüzden nakliye güvenliği sağlanması amacıyla toza karşı koruyucu kırmızı başlıklar ile kapatılmıştır.

Bu koruyucu başlıkları makine devreye almadan önce onaylanmış kablo bağlantılarıyla değiştirin ya da bunlara uyan kör tapa ile ağızlarını kapatın.

4.2 Montaj hazırlıkları, montaj bileziği

Opsiyonel montaj bileziği radar sensörünün açık haznelere veya kanallardan bağlanabilmesini sağlar. Duvara, tavana veya askıya takılabilir. Bilezik birleştirilmeden teslim edilir ve devreye alınmadan önce üç tane M5 x 10 altıgen vida ve yay baskılı disk ile sensöre vidalanır. Maksimum sıkıştırma momenti için "*Teknik veriler*" bölümüne bakın.

İki tip vidalama yöntemi mevcuttur. Seçilen her sürümde sensör aşağıda gösterildiği şekilde döndürülür.

- Bir hücreli gövde


- 180° döndürmeli kademesiz
- 3 kademe 0°, 90° ve 180°
- Çift hücreli gövde
 - 90° döndürmeli kademesiz
 - 2 kademe 0° ve 90°

4.3 Montaj talimatları

Montaj pozisyonu

Sensörü hazne duvarından en az 200 mm (7.874 in) uzakta bir pozisyonda monte edin. Sürgülü veya yuvarlak tavanlı haznelerdeki sensörün ortaya monte edilmesi halinde, ilgili düzen sonucu önlenebilen çoklu yankılar oluşabilir ("*Devreye alma*" bölümüne bakın).


Bu mesafeye uyamayacak olursanız, devreye alırken bir kez parazit sinyal bastırma işlemi yapmanız gerekir. Bu, özellikle haznenin duvarına yapışmalar olmasının beklendiği durumlar için geçerlidir. Bu durumda, parazit sinyal bastırma işleminin ilerki bir zamanda mevcut yapışmalar için de tekrarlanması tavsiye olunur.

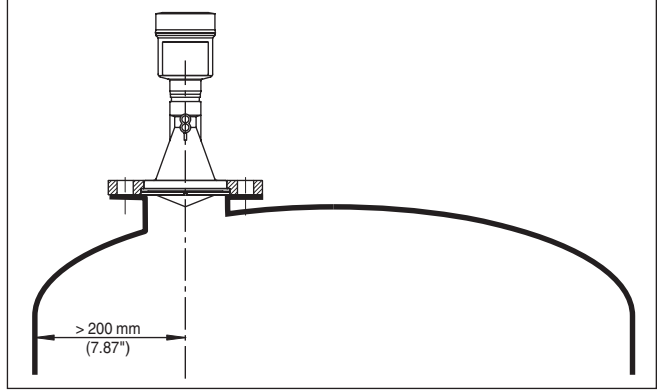

Res. 7: Yuvarlak hazne tavanlarına montaj

- 1 Referans düzlem
- 2 Haznenin ortası (simetri eksenini)


Konik zeminli haznelerde, sensörün, haznenin ortasına monte edilmesi avantajlıdır çünkü bu durumda tabana kadar ölçüm yapılabilir.

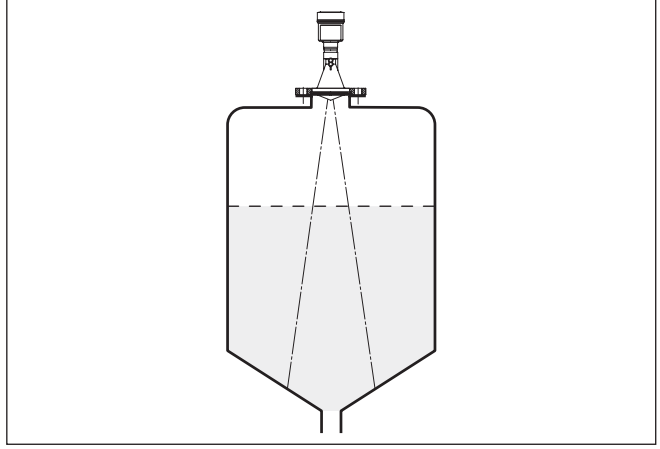

Res. 8: Konik zeminli hazne

İçeri akan madde


Cihazları doldurma akımının üstüne veya içine takmayın. İçeri akan doldurma malzemesini değil, doldurma malzemesi yüzeyinin kapsama alanına alınmasını sağlayın.

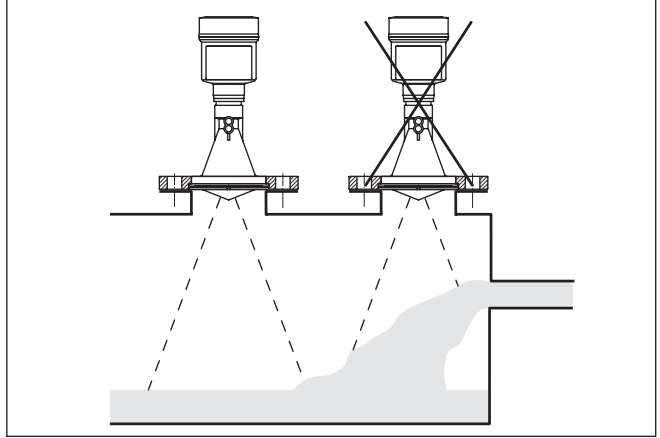

Res. 9: İçeri akan sıvı


Soket

Boru soketlerinin ebadını anten kenarı soketten en az 10 mm (0.4 in) dışarı sarkacak şekilde seçmeniz yararlı olur.

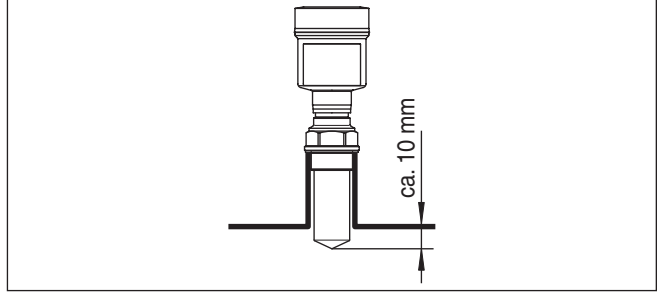

Res. 10: Tavsiyeye değer boru soketi montajı


Doldurulacak malzemenin yansıma özelliklerinin iyi olması halinde, VEGAPULS 61 cihazını anten uzunluğundan daha yüksek boru soketlerine de takabilirsiniz. Soket yüksekliklerine ilişkin kılavuz değerler aşağıda görülmektedir. Soket ucu bu durumda düz ve çapaksız olmalıdır. Daha sonra bir kez parazit sinyal bastırma işlemi yapmanız gerekmektedir.

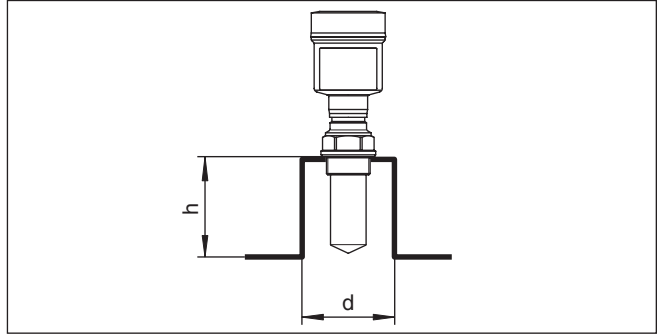

Res. 11: Farklı boru bağlantısı ebatları

Sensör ayarı

Optimum ölçüm sonuçları elde etmek için, sensörü sıvılara mümkün olduğunca dolum malzemesinin yüzeyine dikey gelecek gibi ayarlayın.

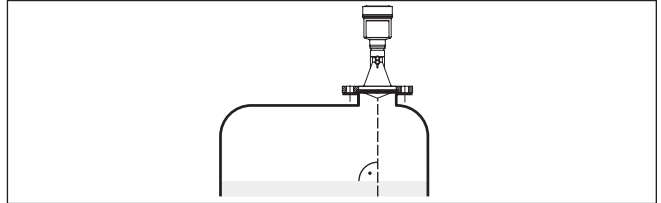

Res. 12: Sıvı içinde hizalama

Hazne düzenleri


Radarsensörünün takılacağı yer iç düzenler mikrodalga sinyalleri ile keşimeyecek seçilmelidir.

Teller, limit şalteri, ısıtma hatları, hazne destekleri gibi hazne iç düzenleri parazitlenmeye neden olabilir ve kullanım yankısının etkisini

azaltabilir. Ölçüm yerinizin tasarımını yaparken radar sinyalinin dolum malzemesiyle arasında "hiçbir engelin" olmamasına dikkat edin.

Mevcut hazne iç düzenlerinde devreye alma sırasında bir kez parazit sinyal bastırma işlemi yapmanızı tavsiye ederiz.


Haznenin destek ve taşıyıcı gibi büyük iç düzenlerinin hatalı yankılara sebebiyet vermesi halinde, ek önlemlerle bunlar azaltılabilir. İç düzenler üzerine çapraz şekilde yerleştirilmiş küçük saç kaplamalar radar sinyallerini "dağıtır" ve böylece hatalı ve doğrudan olabilecek yansımayı etkin bir şekilde önler.

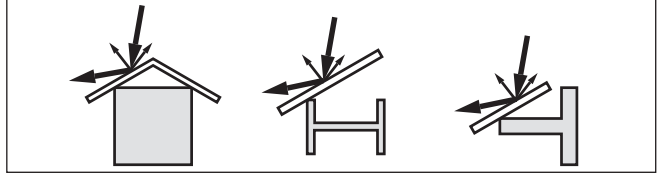

Res. 13: Düz profillerin üzerini deflektörle kapatın

Karıştırma mekanizmaları

Haznelerin içindeki karıştırma mekanizmalarında, karıştırma mekanizmaları çalışırken bir yanlış sinyal önleme yapmalısınız. Böylece karıştırma mekanizmasının farklı pozisyonlardaki hatalı yansımalarının kaydedilmesi sağlanır.

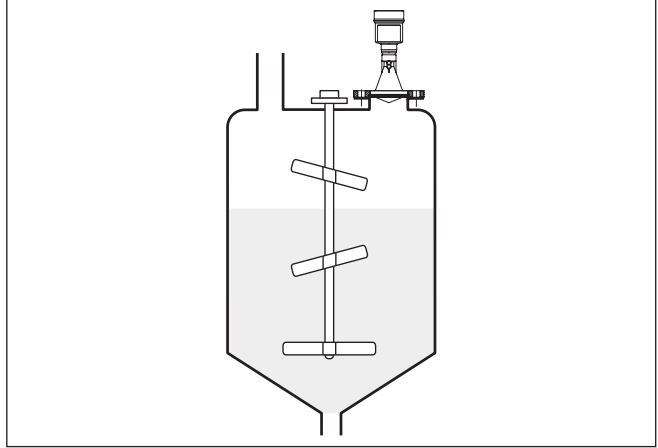

Res. 14: Karıştırma mekanizmaları

Köpükleşme

Dolum, karıştırma mekanizmaları veya haznedeki diğer işlemler sonucunda yüzeyde, verici sinyallerini çok şiddetli bir şekilde sönmeyen, kısmen çok kalıcı köpükler oluşabilir.

Köpükler ölçüm hatalarına yol açarlarsa, olabildiğince büyük radar antenleri ve düşük frekanslı radar sensörleri (C bandı) kullanmanız gerekir.

Alternatif olarak yönlendirilmiş mikrodalga kullanılabilir. Bunlar, köpükleşmeden etkilenmez ve bu uygulamalar için özellikle uygundur.

Dikey boruda ölçüm (Taşma veya bypass borusu)

Bir dikey boru kullanıldığından hazne iç düzenlerinden ve türbülans etkilenme olmaz. Bu şartlarda dielektrik değerleri düşük olan dolmuş malzemelerinin ölçümü (1,6'dan itibaren) mümkündür.


**Uyarı:**

Aşırı orada yapışmaya yatkın doldurma malzemelerinde dikey çıkış borusunda ölçüm anlamsızdır.

Ölçüm sırf boru içinde yapılabildiğinden, taşma veya bypass boruları arzu edilen minimum dolmuş seviyesine gelmelidir.

Dalgalanma borusu

Taşma borusunda üst havalandırma deliğinin olmasını unutmayın. Delik sensördeki kutuplaşma işareti ve kendisi aynı düzlemde olacak şekilde hizalanmalıdır (bkz. Şekil): "Tanktaki boru anten sistemleri".

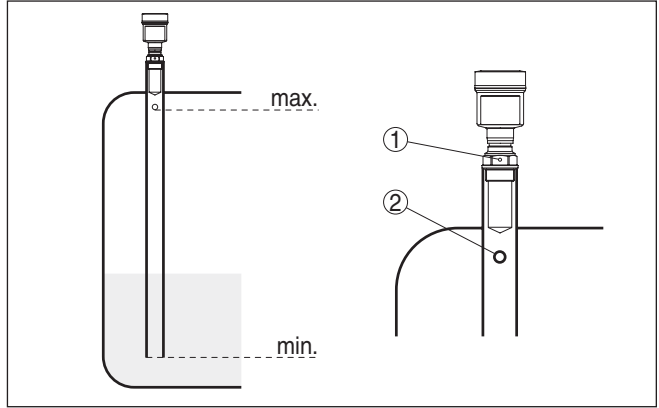

Res. 15: Tanktaki boru anten sistemleri. Taşma borusundaki havalandırma deliği sensördeki kutuplaşma işaretiyle bir düzlemde olmalıdır.


- 1 Kutuplanma yönünün işareti
- 2 Havalandırma deliği maks. \varnothing 5 mm (0.2 in)

Sensörün anten çapı boru iç çapına mümkün mertebe uymalıdır. VEGAPULS 61 cihazında bu yaklaşık 40 mm (1.575 in)'dir. Sensör 40 ... 80 mm (1.575 ... 3.15 in)'lik boru çaplarında kullanılabilir.

Bypass boru

Haznedeki taşma borusuna alternatif olarak haznenin dışında bir boru sistemi de bypass borusu olarak görev görebilir. Fonksiyonu devreye alırken "Bypass Borusu" fonksiyonunu seçin.

Sensörü proses bağlantısındaki kutuplaşma işaretinin boru delikleriyle veya boru bağlantı ağızlarıyla bir düzlemde olabilecek şekilde hizalayın (Bkz. Şekil: "VEGAPULS bir bypass borusunda").

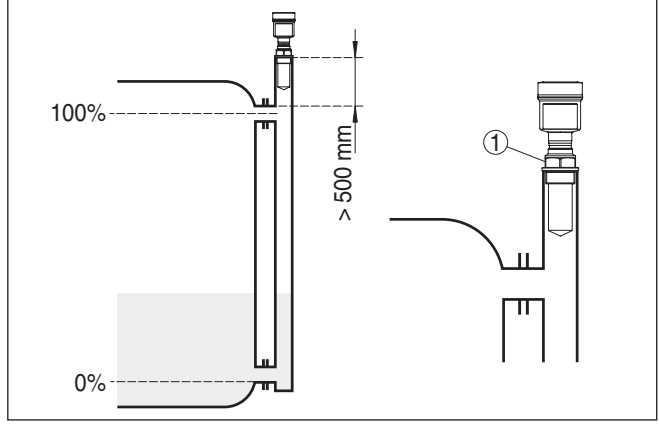

Res. 16: VEGAPULS 61 bir bypass borusunda. Proses bağlantısındaki kutuplaşma işareti boru delikleriyle veya boru bağlantı ağızlarıyla bir düzlemde olmalıdır.
1 Kutuplanma yönünün işareti

Sensör bir bypass borusuna monte edilirken VEGAPULS 61 boru bağlantısından yakl. 500 mm (19.69 in) veya daha fazla uzakta monte edilmelidir. İç kısmı aşırı derecede pürüzlü olan borularda iç içe takılmış boru (boru başka borunun içinde) veya boru antenli bir radar sensörü kullanın.


Debi ölçümü

Kısa örnekler size debi ölçümünün nasıl olması gerektiği hakkında sadece giriş bilgisi sunmaktadır. Detaylı projelendirme bilgilerini kanal imalatçılarından ve sektöre ilgili dergilerden temin edebilirsiniz.

Dikdörtgen savaklı ölçüm duvar

Prensip olarak şu hususlara dikkat edilmelidir:

- Sensörün su üstünde montajı
- Oluğun ortasına ve sızının yüzeyine dikey montaj
- Taşma savağına mesafe
- Ayıraç ağızının yerden mesafesi
- Savak ağızının su altına asgari mesafesi
- Sensörün maksimum birikme yüksekliğine minimum mesafesi

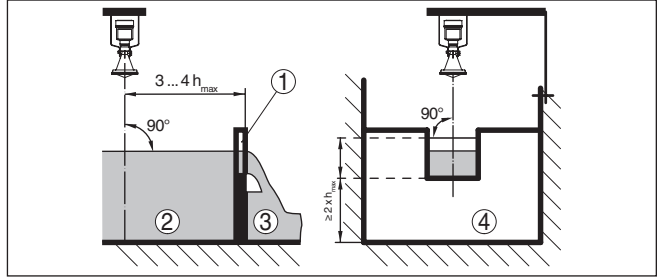


Res. 17: Dikdörtgen savak ile debi ölçümü: d = sensörün minimum mesafesi; h_{max} = dikdörtgen savağın maksimum dolumu

- 1 Taşma savağı (yandan görünüş)
- 2 Su üstü
- 3 Su altı
- 4 Taşma savağı (su altından görünüş)

Khafagi Venturi kanalı

Prensip olarak şu hususlara dikkat edilmelidir:

- Sensör montajı giriş tarafında
- Oluğun ortasına ve sivrinin yüzeyine dikey montaj
- Venturi oluşuna mesafe
- Sensörün maksimum birikme yüksekliğine minimum mesafesi

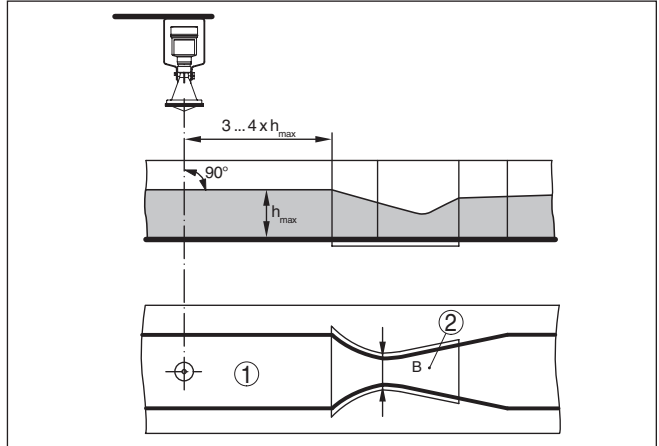

Res. 18: Khafagi-Venturi oluşunda debi ölçümü: d = Sensörün asgari mesafesi Sensör; h_{max} = oluğun max. dolumu; B = Oluğun en büyük kıvrımı

- 1 Sensör pozisyonu
- 2 Venturi oluşu

Su seviyesi ölçümü

Prensip olarak şu hususlara dikkat edilmelidir:

- Sensörün korunan bir aralıkta takılması
- Sıvı yüzeyine dik olarak takma

5 Besleme gerilimine bağlanma

5.1 Bağlantının hazırlanması

Güvenlik uyarıları

İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:



İkaz:

Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır.

- Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis üst sorumlusunun yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Aşırı gerilim bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma cihazları monte ediniz.

Güç kaynağı

Cihaza 9 ile 32 V DC arasında bir çalışma gerilimi gerekmektedir. Çalışma gerilimi ve dijital veri yolu sinyali, aynı iki damarlı bağlantı kablosundan yönlendirilmektedir. Enerji, H1 besleme geriliminden sağlanmaktadır.

Bağlantı kablosu

Bağlantı, saha veri yolu spesifikasyonlarında belirtildiği şekilde blendajlı bir kablo ile yapılmaktadır.

Kullanılan kablunun olası maksimum çevre sıcaklığına gereken sıcaklık ve yangın direncinin olmasına dikkat edin.

Gövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kullanın. Dişli kablo bağlantısının (IP koruma tipi) contalanabilmesi için dişli kablo bağlantısına hangi kablo dış çapının gerekeceğini kontrol edin.

Kablo çapına uygun bir dişli kablo bağlantısı kullanın.

Tüm kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarına uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama dirençleri üzerinden olmasına dikkate alın.



Dikkat:

NPT dişli kablo bağlantısının veya çelik borunun dişli modüle vidalanırken yağ kullanılmamalıdır. Standart yağlar, dişli modül ile gövde arasındaki bağlantı yerine saldırabilecek katkı madde içerebilir. Bu, bağlantının sağlamlığını ve gövdenin sızdırmazlığına zarar verir.

Kablo yalıtımlama ve topraklama

Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında, bağlantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama potansiyeline getirin. Bunun için sensördeki elektromanyetik kalkanlama direkt iç topraklama terminaline bağlı olmalıdır. Gövdedeki dış topraklama terminali alçak frekans empedans düzelticili olarak voltaj regülatörüne bağlanmış olmalıdır.

Potansiyel dengesiz tesislerde besleme cihazındaki ve sensördeki kablo yalıtımını direk toprak potansiyeline takın. Sensöre giden kısa batırma kablosunun yalıtımı bağlantı kutusuna ya da T-Dağıtıcısına ne toprak potansiyeline ne de başka bir kablo yalıtımına bağlanmalıdır. Besleme cihazına ve sonraki dağıtıcıya giden kablunun yalıtımları birbirine bağlı ve seramik bir kondansatör (örneğin 1 nF, 1500 V) vasıtasıyla toprak potansiyeline bağlanmalıdır. Alçak frekanslı potansiyel denge akımları bu durum sonucu önlenir, yüksek frekanslı yanlış sinyaller için koruyucu etki buna rağmen kalır.



Ex uygulamalarda, kablonun ve tüm kondansatörlerin toplam kapasitesi 10 nF'nin üzerine çıkmamalıdır.




Ex uygulamalarda ilgili montaj talimatlarını dikkate alın. Özellikle, hiçbir voltaj regülatörü akımının kablo blendajı üzerinden akmamasına dikkat edin. İki taraflı topraklamada, bu, önceden açıklandığı şekilde bir kondansatör yardımıyla veya ayrı bir voltaj regülatörü kullanılarak sağlanır.

5.2 Bağlantı prosedürü

Şu prosedürü izleyin:

1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Mümkünse gösterge ve ayar modülünü sola döndürerek çıkartın
3. Dışlı kablo bağlantısının başlık somunu gevşetin ve tıparları çıkarın
4. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in 10 cm (4 in) sıyırın, tellerin münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
5. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
6. Terminalin açma kolunu bir tornavida ile kaldırın (Aşağıdaki şekle bakın.)
7. Tel uçlarını bağlantı planına uygun şekilde açık terminallere takın

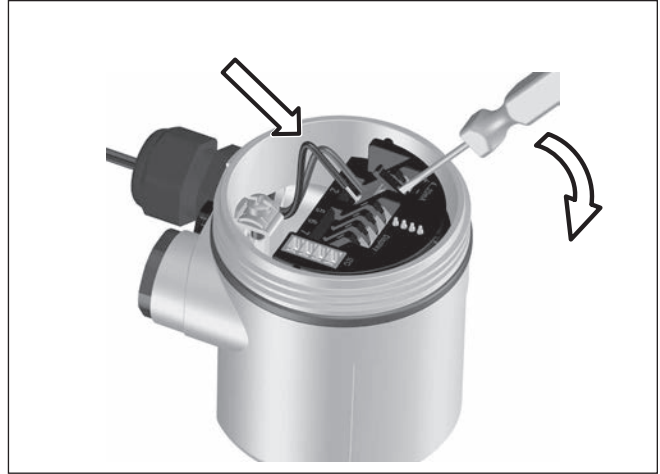

Res. 19: Bağlantı prosedürü 6 ve 7

8. Terminallerin açma kolunu aşağıya bastın, terminal yayının kapanma sesi duyulur.
9. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test etmek için hafifçe çekin
10. Elektronik kalkanı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj regülatörü ile bağlayın
11. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır


12. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.

5.3 Bir hücreli gövdenin bağlantı şeması



Aşağıdaki şekiller Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de geçerlidir.


Gövdeye genel bakış

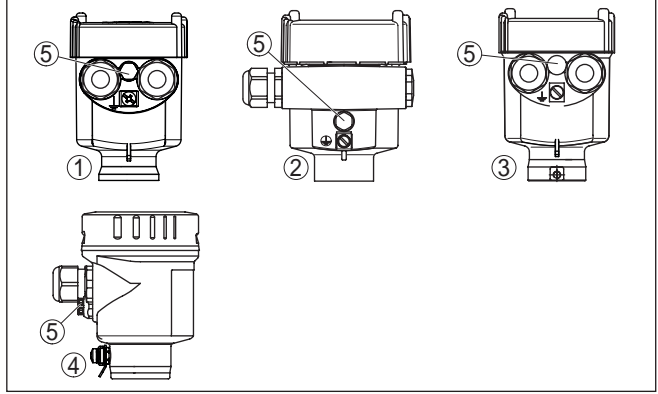

Res. 20: Tek bölmeli gövde malzeme çeşitleri

- 1 Plastik
- 2 Alüminyum
- 3 Paslanmaz çelik (hassas döküm)
- 4 Paslanmaz çelik (elektrolizle parlatılmış)
- 5 Tüm madde modellerinin hava basıncı kompanzasyonu için filtre elemanı.
Alüminyum ve paslanmaz çelik için IP 66/IP 68, 1 bar'lı modelde kör tapa


Elektronik bölme ve bağlantı bölgesi

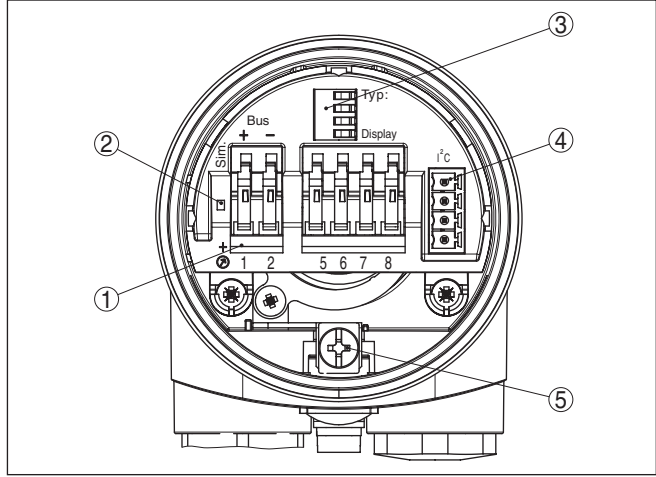

Res. 21: Tek hücreli gövdede elektronik ve bağlantı bölgesi

- 1 Foundation saha veri yolu bağlantısı için yay baskılı klemensler
- 2 Simülasyon anahtarı ("on" = Simülasyon serbest halde kullanılm)
- 3 Gösterge ve ayar modülü için yaylı kontaklar
- 4 Harici gösterge ve ayar birimi için arayüz
- 5 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

Bağlantı şeması

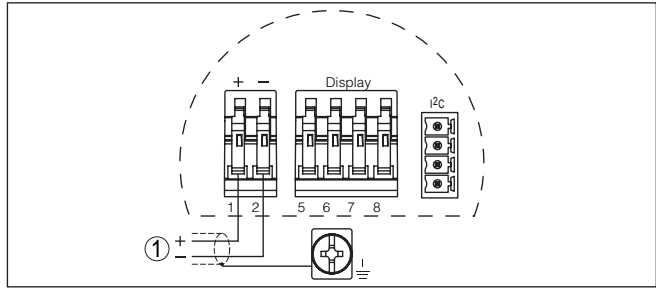

Res. 22: Bağlantı şeması - Bir hücreli gövde


- 1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı

5.4 İki hücreli gövdenin bağlantı şeması



Aşağıdaki şekiller Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de geçerlidir.


Gövdeye genel bakış

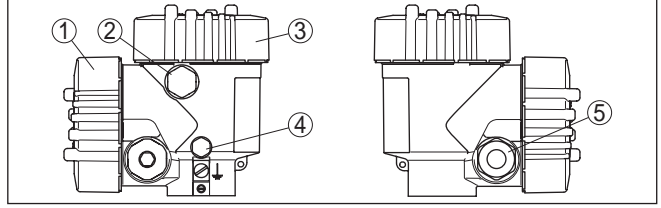

Res. 23: Çift hücreli gövde


- 1 Gövde kapağı - Bağlantı bölgesi
- 2 VEGADIS 81 için kablo gizleme veya M12 x 1 bağlantı fişi (opsiyonel)
- 3 Gövde kapağı - Elektronik bölme
- 4 Hava basıncı kompanzasyonu için filtre öğesi
- 5 Kablo bağlantı elemanı

Elektronik bölümü

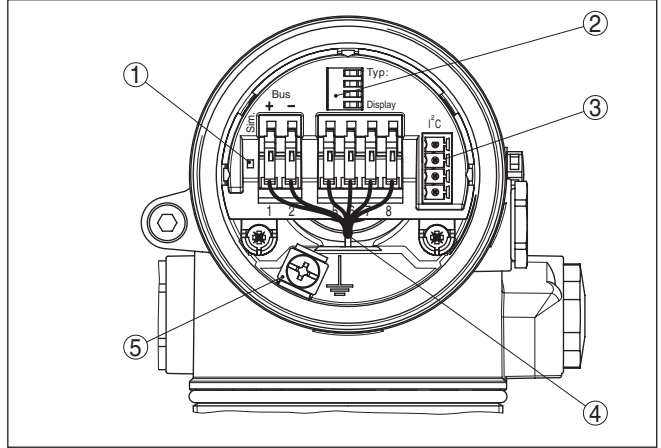


Res. 24: Elektronik bölümü - iki hücreli gövde

- 1 Simülasyon anahtarı ("on" = Simülasyon serbest halde kullanılm)
- 2 Gösterge ve ayar modülü için yaylı kontaklar
- 3 Servis arayüzü
- 4 Bağlantı alanı için iç bağlantı kablosu
- 5 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

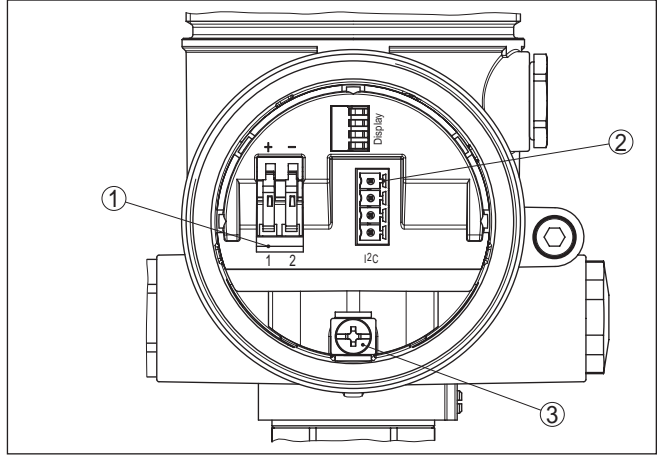Bağlantı bölgesi

Res. 25: İki hücreli gövde - bağlantı bölgesi

- 1 Besleme gerilimi için yay baskılı klemensler
- 2 VEGACONNECT için fiş bağlantısı (I²C arayüzü)
- 3 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

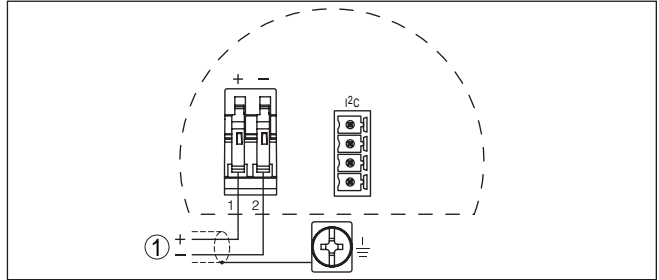Bağlantı şeması


Res. 26: Bağlantı şeması - İki hücreli gövde

- 1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı

5.5 İki hücreli gövdenin bağlantı planı Ex d**Bilgi:**

Ex-d modelinde olan Hardware-Revision ... - 01 veya ülkeye/eyaletle özgü onayları olan daha üst bir sürüm FM veya CSA gereğince ilk daha sonraki bir zamanda mevcuttur


Gövdeye genel bakış

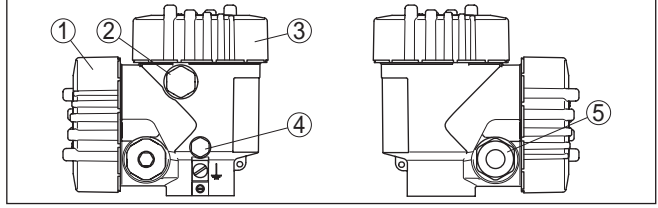

Res. 27: Çift hücreli gövde


- 1 Gövde kapağı - Bağlantı bölgesi
- 2 VEGADIS 81 için kablo gizleme veya M12 x 1 bağlantı fişi (opsiyonel)
- 3 Gövde kapağı - Elektronik bölme
- 4 Hava basıncı kompanzasyonu için filtre öğesi
- 5 Kablo bağlantı elemanı

Elektronik bölümü

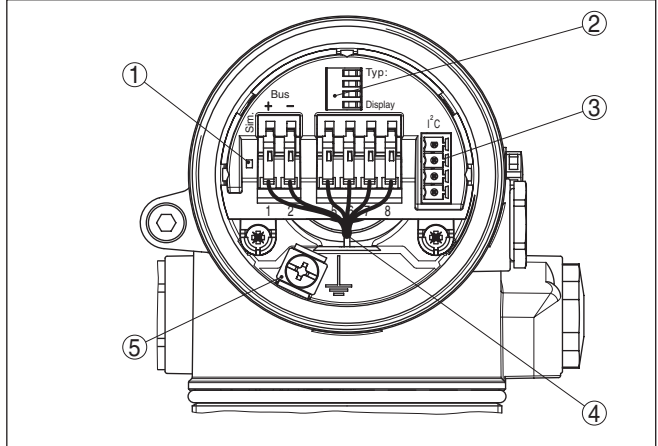


Res. 28: Elektronik bölümü - iki hücreli gövde

- 1 Simülasyon anahtarı ("on" = Simülasyon serbest halde kullanım)
- 2 Gösterge ve ayar modülü için yaylı kontaklar
- 3 Servis arayüzü
- 4 Bağlantı alanı için iç bağlantı kablosu
- 5 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

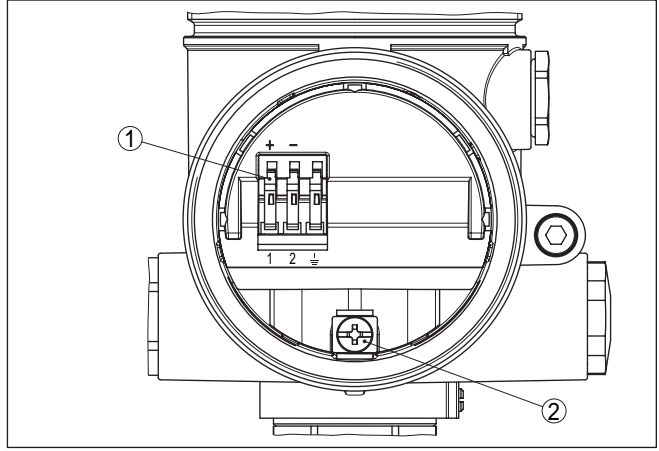Bağlantı bölgesi


Res. 29: Ex-d-ia iki hücreli gövdenin bağlantı bölgesi

- 1 Besleme gerilimi ve kablo blendajı için yay baskılı klemensler
- 2 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

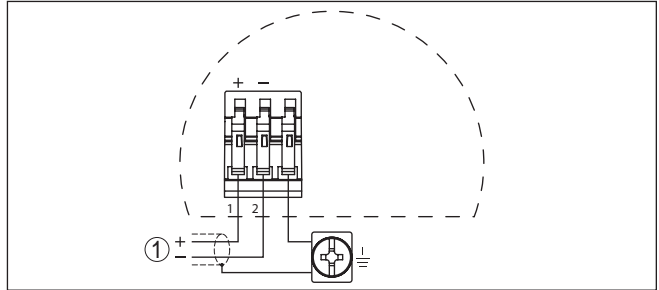Bağlantı şeması

Res. 30: Bağlantı planı Ex-d-ia iki hücreli gövde

- 1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı

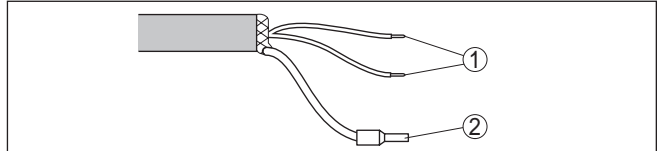5.6 Bağlantı planı - Model IP 66/IP 68, 1 bar**Tel atama bağlantı kablosu**

Res. 31: Tel atama bağlantı kablosu

- 1 Güç kaynağı ve/veya değerlendirme sistemi için kahverengi (+) ve mavi (-)
- 2 Blendaj

Açma fazı**5.7 Açma fazı**

VEGAPULS 61'in güç kaynağına bağlantısından (gerilimin geri dönmesinden) sonra cihaz yaklaşık 30 sn boyunca kendi kendine bir test yapar. Şu işlemler yerine getirilir:

- Elektroniğin iç testi
- Cihaz tipinin, donanım yazılımının ve sensör etiketinin (sensör tanımının) görüntülenmesi
- Durum biti kısa süreliğine arızalandı

Sonra güncel ölçüm değeri görüntülenir ve buna ait dijital çıkış sinyali kabloya verilir.¹⁾

¹⁾ Değerler, gerçek doluluk seviyesine ve yapılmış ayarlara, örneğin fabrika ayarına tekabül eder.

6 PLICSCOM gösterge ve ayar modülü ile devreye alma

6.1 Kısa tanım

İşlev / Yapı

Gösterge ve ayar modülü, ölçüm değerinin, ayarın ve tanının görüntülenmesini sağlar. Şu gövde modellerinde ve cihazlarda kullanılabilir:

- plics® cihazı ailesinin tüm sensörleri, hem bir hem de iki hücreli gövde (elektronik veya bağlantı bölmesinde olma seçeneği)
- VEGADIS 61 dış gösterge ve ayar birimi

6.2 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması

Gösterge ve ayar modülünü takma/çıkarma

Gösterge ve ayar modülü her zaman sensörün içine takılabilir ve tekrar çıkartılabilir. Besleme geriliminde bir kesinti bunun için gerekli değildir.

Şu prosedürü izleyin:

1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Gösterge ve ayar modülünü istenilen konumda elektroniğe getirin (90° açılarla dört konum seçilebilir)
3. Gösterge ve ayar modülünü elektroniğe getirin ve tıklayarak yerine oturuncaya kadar hafifçe sağa doğru çevirin
4. İzleme penceresini gövdenin kapağına takıp iyice sıkın

Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.

Gösterge ve ayar modülünün enerjisi sensör tarafından sağlanır, başka bir bağlantıya gerek yoktur.




Res. 32: Gösterge ve ayar modülünün kullanılması



Uyarı:

Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir gösterge ve ayar modülü ile donatmak isterseniz, izleme pencereyi yüksek kapak kullanılması gerekir.

6.3 Kumanda sistemi

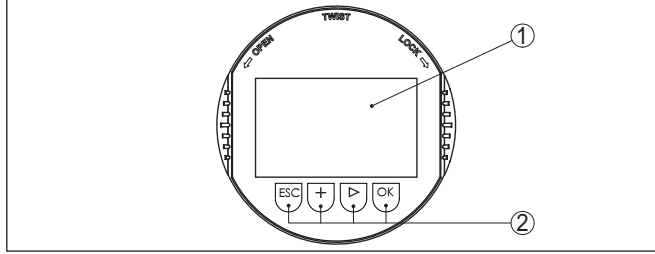

Res. 33: Gösterge ve kumanda elemanları

- 1 Sıvı kristal ekran
- 2 Menü seçeneği numarası
- 3 Kumanda tuşları

Tuş fonksiyonları

- **[OK]** tuşu:
 - Menüye genel bakışa geç
 - Seçilen menüyü teyit et
 - Parametre işle
 - Değeri kaydet
- **[>]** tuşu şu seçenekler için kullanılır:
 - Menü değiştirme
 - Listeye yapılacak girişi seç
 - Düzeltme pozisyonunu seç
- **[+]** tuşu:
 - Bir parametrenin değerini değiştir
- **[ESC]** tuşu:
 - Girilen bilgileri iptal et
 - Üst menüye geri git

Kumanda sistemi

Cihazı gösterge ve ayar modülünün dört düğmesini kullanarak çalıştırıyorsunuz. LC göstergesinde münferit menü seçenekleri görülmektedir. Münferit düğmelerin fonksiyonlarını lütfen önceki grafikten öğrenin.

Zamanla ilgili fonksiyonlar

[+]- ve **[>]** düğmelerine bir kez basıldığında düzeltilen değer ya da ok bir değer değişir. 1 sn'den fazla süre düğmeye basıldığında değişiklik kalıcıdır.

[OK]- ile **[ESC]**- tuşlarına aynı anda 5 sn'den daha uzun süre basıldığında temel menüye atlanır. Menü dili de "İngilizce"ye döner.


Sistem, son kez tuşa bastıktan yakl. 60 dakika sonra otomatik olarak ölçüm değerleri göstergesine döner. Bu kapsamda, önceden **[OK]** ile teyitlenmemiş değerler kaybolur.

6.4 Devreye alım prosedürü

Parametrelmeye örnek

Radar sensörü, sensör ile doldurulacak malzeme yüzeyi arasındaki mesafeyi ölçer. Gerçek doluluk seviyesinin ekranda çıkabilmesi için ölçülen mesafenin yüzdelik seviye değerinden hesaplanması gerekmektedir.

Girilen bu değerlerden gerçek doluluk seviyesi hesaplanır. Bununla, aynı anda, sensörün çalışma aralığı, maksimumdan gereken aralığa sınırlandırılır.

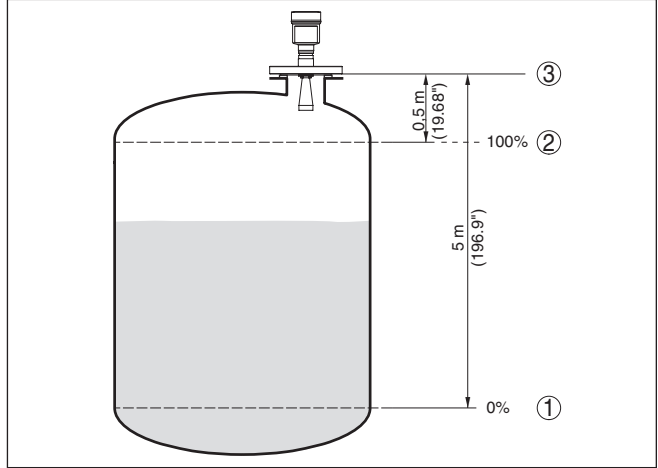

Res. 34: Min./Maks. seviye ayarı parametrelme örneği

- 1 Min. doluluk seviyesi = Maks. ölçüm mesafesi
- 2 Maks. doluluk seviyesi = Min. ölçüm mesafesi
- 3 Referans düzlem

Bu seviyelere için uzaklık dolu ve neredeyse boş haznelerde verilmemektedir. Bu değerler bilinmemekteyse, uzaklıklar örneğin % 10 ve % 90'la da seviyelenebilirler. Bu uzaklıkların çıkış noktası her zaman vidanın veya flanşın contalı yüzeyidir.

Gerçek doluluk durumu bu ayar sırasında herhangi bir rol oynamaz, minimum/maksimum seviye ayarı her zaman ürün ortamı değiştirilmeksizin yapılır. Böylece bu ayarlar, cihaz kurulumu yapılmadan da önceki alandan yapılabilir.


Temel ayar - Asgari seviye ayarı

Şu prosedürü izleyin:

1. **[OK]** tuşuna basarak ölçüm değeri göstergesinden ana menüye geçin.




2. "**[->]**" ile "**Temel ayar**" menüsünü seçin ve **[OK]** ile teyit edin. Bununla "**Min. ayar**" görüntülenir.



3. <[OK] düğmesine basarak yüzdelerik değeri düzeltin ve [->] tuşuna basarak oku istediğiniz noktaya getirin. İsteddiğiniz yüzde değerini [+>] düğmesiyle ayarlayın ve [+>] tuşuna basarak kaydedin.
4. Yüzdelerik değeri bulmak için, boş hazneye uygun uzaklık değerini metre cinsinden verin (Ör. Hazne zemininden sensöre olan uzaklık)
5. Ayarlarınızı [OK] tuşuna basarak kaydedin ve [->] tuşuna basarak maksimum seviye ayarına geçin.

Temel ayar - Azami seviye ayarı


Şu prosedürü izleyin:



1. <[OK] düğmesine basarak yüzdelerik değeri düzeltin ve [->] tuşuna basarak oku istediğiniz noktaya getirin. İsteddiğiniz yüzde değerini [+>] düğmesiyle ayarlayın ve [+>] tuşuna basarak kaydedin.
2. Yüzdelerik değere tekabül eden dolu hazne mesafesini metre değerinden verin. Maksimum doluluk seviyesinin ölü aralığın altında kalmasına dikkat edin.
3. Ayarlarınızı [OK] tuşuna basarak kaydedin ve [->] tuşuna basarak malzeme seçimine geçiş yapın.

Temel ayar - Ortam malzemesi seçeneği

Her dolum malzemesinin yansıma özelliği farklıdır. Sıvılarda hata faktörleri arasında ayrıca dolum malzemesinin aktif yüzeyleri ve köpükleşme de yer alır. Dökme malzemede ise bunlar toz oluşması, malzeme koniği ve hazne duvardan gelen ek yankılardır. Sensörün bu farklı ölçüm koşullarına uymasını sağlamak için bu menüden ilk olarak "sıvı" veya "Dökme malzeme" seçeneklerine basılmalıdır.



Bilgi:

VEGAPULS 61 Hassasiyeti artırılan "elektronik modele sahip" dökme malzemesi" olarak atanır. Cihaz bununla birlikte tercihen sıvılarda kullanılır. Bu durumlarda devreye alma işlemi sırasında ortam seçimi "sıvıya tankına" çevrilebilir.

Sıvılarda iletkenliğe ve dielektrisiteye bağlı olarak farklı kuvvette yansıma tutumu görülebilmektedir. Bu nedenle Sıvı menü seçeneğinin altında bir de "Çözelti Maddesi", "Kimyasal Karışımlar" ve "Su Çözeltisi" gibi seçenekler de bulunmaktadır.


Döküm malzemelerinden, ayrıca "Toz", "Granül/Tablet" veya "Balast/Çakıl taşı" seçenekleri seçilebilir.

Bu ayrı seçenek sayesinde, sensör, ürüne optimum bir şekilde uyarlanır ve ölçüm güvenliği özellikle yansıma özelliği kötü olan malzemelerde net bir şekilde artar.

İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri kaydedin, [->] tuşuyla sonraki menü seçeneğine geçin.

Temel ayar - Hazne şekli

Malzemenin (ortam) yanı sıra haznenin şekli de ölçümü etkileyebilir. Sensörü ölçüm koşullarına uyarlamak için bu menü seçeneği size sıva ya da dökme malzeme kapsamında çeşitli seçenekler sunmaktadır. "Sivida", bunlar, "depolama tankı", "dikey boru", "açık hazne" veya "karıştırma kabı", "dökme malzemede" ise, "silo" veya "kasadır".

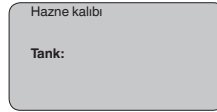


Bilgi:

VEGAPULS 61 Hassasiyeti artırılan "elektronik modele sahip" silo olarak atanır. Cihaz bununla birlikte tercihen sıvılarda kullanılır. Bu durumlarda devreye alma işlemi sırasında hazne kalıbı "depolama tankına" çevrilebilir.

İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri kaydedin, [->] tuşuyla sonraki menü seçeneğine geçin.

Temel ayar - Sönümlleme


Sakin olmayan dolum malzemesi yüzeylerinden dolayı meydana gelen ölçüm değerlerindeki oynamaları bastırmak için, bir sönümlleme ayarı yapılabilir. Bu süre 0-999 saniye arasında olabilir. Lütfen, bununla toplam ölçümün reaksiyon süresinin de uzayacağını ve sensörün, hızla değişen ölçüm değerlerine gecikerek yanıt vereceğini dikkate alın. Normalde ölçüm değerlerinin iyice kararlı olabilmesi için birkaç saniye yeterli olur.



İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri kaydedin, [->] tuşuyla sonraki menü seçeneğine geçin.

Temel ayar - Lineerizasyon eğimi

Hazne hacminin doluluk seviyesi ile lineer artmadığı - örn. yatan bir yuvarlak veya konik depoda - ve hacmin gösterilmesinin veya belirtilmesinin istendiği tüm haznelerde bir lineerleştirme gereklidir. Bu hazneler için ilgili lineerleştirme kavisleri kaydedilmiştir. Yüzdelik doluluk seviyesi ile hazne hacmi arasındaki oranı belirtin. Uygun kavisi etkinleştirme sonucu yüzdelik hazne hacmi doğru gösterilir. Hacmin yüzde olarak değil de örn. litre veya kilogram olarak gösterilmesinin istenmesi halinde, "Gösterge" menüsünde ayrıca bir seviyelendirme ayarlanabilir.



İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri kaydedin, [->] tuşuyla sonraki menü seçeneğine geçin.




Dikkat:

WHG'ye göre bir taşıma güvenliği parçası ruhsatı olan VEGAPULS 61 kullanılacağına aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:

Bir lineerizasyon eğimi seçilirse, ölçüm sinyali artık dolmuş yüksekliğine zorla lineer olmaz. Bu, kullanıcı tarafından (özellikle sınır sinyali vericideki anahtarlama noktasının ayarı yapılırken) dikkate alınmalıdır.

Temel ayar - Sensör tagi

Bu menü seçeneğinden, sensöre açık bir tanım verilebilir (Örn. ölçüm yeri ismi veya tank veya ürün tanımı.). Dijital sistemlerde ve büyük sistemlerin dokümantasyonunda her ölçüm yerinin net bir tanımlanmasının olması için tanım bir kez verilebilir.



Bu menü seçeneğine basıldığında temel ayar yapılmış olur. Bundan sonra [ESC] tuşuna basarak ana menüye dönebilirsiniz.


Menü aralığı Ekran

Ekran - Gösterge değeri

Radarlı, yönlendirilmiş mikrodalgalı ve ultrasonlu sensörler aşağıdaki ölçüm değerlerini vermektedir:


- SV1 (Secondary Value 1): Ayara göre yüzde değer
- SV2 (Secondary Value 2): Ayar öncesinde uzaklık değeri
- PV (Primary Value): Lineerleştirilmiş yüzde değer
- AI FB1 (Out)

"Display" menüsünden bu değerlerden hangisinin ekranda görüntüleneceğini belirleyin.



Ekran - Işıklandırma

Fabrika çıkışlı entegre fon ışıklandırması, kullanım menüsünden açılabilir. Işıklandırmanın çalışması, işletim gerilimine bağlıdır. Bkz. "Teknik veriler/Güç kaynağı".




Fabrika ayarında aydınlatma kapalı konumdadır.

Tanı - İbre

Sensöre her zaman minimum ve maksimum ölçüm değerleri kaydedilir. "*İbre*" menü seçeneğinde iki değer görüntülenir.

- m cinsinden min.- ve maks. uzaklık (d)
- Min.- ve maks. sıcaklık

**Tanı - Ölçüm güvenilirliği**

Temassız çalışan doluluk seviyesi sensörlerinde ölçüm proses koşullarından etkilenebilir. Bu menü seçeneğinde doluluk seviyesi yankısının ölçüm güvenilirliği dB değeri ile gösterilir. Ölçüm güvenilirliği, sinyal gücü eksi parazittir. Değer ne kadar büyük olursa, ölçüm de o kadar doğru olur. Doğru bir ölçümde değerler > 10 dB'dir.


Tanı - Eğitim seçeneği

Ultrason sensörlerinde "**Yankı eğimi**" ölçüm aralığı üzerindeki yankı sinyal kuvvetini gösterir. Sinyal kuvvetinin birimi "dB"dir. Sinyal kuvveti ölçümün kalitesini değerlendirmeyi mümkün kılar.

"**Parazit yankı eğimi**" boş haznenin belleğe kaydedilmiş parazit yankılarını (bkz. "*Servis*" menüsü) "dB" birimiyle ölçüm aralığının üzerinde gösterir.

"**Trend eğiminin**" başlatılmasıyla sensöre bağlı olarak 3000'e kadar ölçüm değeri kaydedilebilir. Değerler sonra bir zaman eksenini üzerinde gösterilebilir. Sırası geldiğinde en eski ölçüm değerleri yeniden silinir.

"*Eğim seçeneği*" menü seçeneğinde son eğim gösterilir.

**Bilgi:**

Fabrikadan teslim sırasında trend kaydı etkin değildir. Bu kullanıcı tarafından "*Trend eğimini başlatın*" menü seçeneği üzerinden başlatılmaktadır.

Tanı - Eğitim grafiği

Yankı eğiminin ve yanlış yankı eğiminin kıyaslanması ölçüm güvenilirliği hakkında daha doğru bir fikir verir. Seçilen eğim devamlı güncellenir. **[OK]** tuşuna basıldığında büyütme/küçültme fonksiyonlu bir alt menü açılır.

"**Yankı eğimi ve yanlış yankı eğimi**" seçeneklerinde mevcuttur:


- "X büyütme": Ölçüm aralığının büyüteç fonksiyonu
- "Y büyütme": "dB" değerindeki sinyalin 1-, 2-, 5- ve 10 kat büyütülmesi
- "Önceki büyüklüğe getirme": Göstergedeki nominal aralığın değiştirilmemiş büyüklüğe geri getirilmesi

"**Trend eğiminde**" aşağıdaki özellikler bulunmaktadır:

- "X-Zoom": Çözünürlük
– 1 dakika


- 1 saat
- 1 gün
- "Durdur/Başlat": Kayıt alınırken kesme ya da yeni bir kaydı başlatma
- "Unzoom": Çözünürlüğün dakikalara geri getirilmesi

Kayıt kafesinin fabrika ayarı 1 dakikadır. Kafes, PACTware kumanda yazılımı kullanılarak 1 saniyeye ya da 1 güne getirilir.

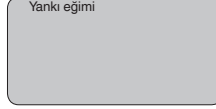

Servis - Yanlış sinyal bastırma

Gerek yüksek soketler ve taşıyıcı kolonla karıştırıcılar gibi hazne iç düzenleri, gerekse maddelerin birikmesi veya hazne duvarlarındaki kaynak noktaları yanlış yansımalarla yol açabilir ve bunlar ölçüme zarar verebilir. Bir yanlış sinyal bastırıcı bu arıza sinyallerinin doluluk seviyesi ölçümü sırasında bir daha dikkate alınmaması için bu sinyalleri ölçer, tanımlar ve kaydeder. Mevcut tüm hatalı yansımaların ölçülebilmesi için bu işlem sıvı seviyesi düşükken yerine getirilmelidir.

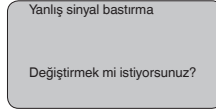

Şu prosedürü izleyin:

1. **[OK]** tuşuna basarak ölçüm değeri göstergesinden ana menüye geçin.
2. "[>]" ile "**Servis**" menüsünü seçin ve **[OK]** ile teyit edin. Bununla "**yanlış sinyal bastırıcı**" görüntülenir.
3. "**Yanlış sinyal bastırma** şimdi değiştir" seçeneğini **[OK]** tuşuna basarak teyit edin ve alttaki menüden "**Yeniden oluşturun**" seçeneğini seçin. Sensörden dolmuş malzemesinin yüzeyine kadar olan gerçek uzaklığı verin. Bu aralıkta mevcut tüm hatalı sinyalleri **[OK]** ile teyitten sonra sensör tarafından tespit edilip kaydedilir.




Uyarı:

Dolum malzemesi yüzeyine olan mesafe yanlış (çok büyük) verildiğinde, gerçek dolmuş durumu hatalı sinyal olarak görüleceğinden kayda alınacağından bu mesafeyi kontrol edin. Bu böyle olduğunda bu aralıkta dolmuş durumu ölçülemez.

Servis - Genişletilmiş ayar

"**Genişletilmiş ayar**" VEGAPULS 61'in, dolum seviyesinin çok hızlı bir şekilde değiştiği uygulamalarda en elverişli şekilde çalışmasını sağlar. Bunun için "**Hızlı dolmuş değişiklikli fonksiyonunu (> 1 m/min.)**" seçin.



**Uyarı:**

"Hızlı dolun değişikliği > 1 m/min." fonksiyonunda sinyal değerlendirmenin ortalama değeri belirgin şekilde azaldığından, karıştırıcılar veya hazne iç düzenleri nedeniyle oluşan yanlış yansımalar, ölçüm değerinde oynamalara yol açabilir. Bir yanlış sinyal bastırma, bu nedenle tavsiye edilmektedir.

Hizmet - Simülasyon

Bu menü seçeneğinden akım çıkışı üzerinden istediğiniz dolun seviyesi ve basınç değerlerini simüle edebilirsiniz. Bu sayede örn. çıkışa bağlanmış gösterge cihazları ve iletim sistemlerinin giriş kartı kullanılarak sinyal yolu test edilir.

Simülasyon büyüklükleri arasında şu seçenekler vardır:

- Yüzde
- Akım
- Basınç (Basınç konvertörlerinde)
- Uzaklık (Radar ve yönlendirilmiş mikrodalgada)

Profibus PA sensörlerinde simüle edilen değer "Temel ayarlar" menüsündeki "Channel" üzerinden seçilir.

Simülasyon şu şekilde başlatılır.

1. **[OK]** tuşuna basın
2. Sonra **[->]** ile istediğiniz simülasyon büyüklüğünü seçin ve **[OK]** düğmesi ile teyit edin.
3. **[+]** ve **[->]** ile istenilen değeri ayarlayın.
4. **[OK]** tuşuna basın


Simülasyon başlar. Bu süreçte 4 ... 20 mA/HART'ta bir akım ve/veya Profibus PA veya Foundation Fieldbus'ta bir dijital değer verilir.

Simülasyon şu şekilde durdurulur:

→ **[ESC]** tuşuna basın

**Bilgi:**

Tuşa en son basıldığı süreden itibaren 10 dakika sonra simülasyon otomatik olarak kesilir.

**Servis - Sıfırlama****Temel ayar**

"Sıfırlamaya" basıldığında, sensör şu menü seçeneklerinin değerlerini sıfırlama değerlerine (bkz. tablo) dönüştürür:²⁾

Fonksiyon	Sıfırlama değeri
Maks. seviye	0 m(d)
Min. seviye	30 m(d) (VEGAPULS 61, 63, 65) 35 m(d) (VEGAPULS 62, 66) 70 m(d) (VEGAPULS 68)

²⁾ Sensöre özgü temel ayar.

Fonksiyon	Sıfırlama değeri
Ortam	Sıfır
Hazne kalıbı	bilinmemektedir
Sönümlleme	0 s
Lineerizasyon	Lineer
Sensör tagı	Sensör
Gösterge değeri	AI-Out
Genişletilmiş ayarlar	Hiçbiri
Seviyeleme birimi	m(d)

Şu menü seçeneklerinin değerleri, "*sıfırlama*" ile ilk değerlerine **dönüştürülmez**:

Fonksiyon	Sıfırlama değeri
Dil	Sıfırlama yok

Fabrika ayarı

Temel ayarda olduğu gibi, özel parametreler de standart değerlerine dönüştürülür.³⁾

İbre

Min. ve maks. uzaklık değerleri, güncel değere dönüştürülür.

Servis - Ayar birimi

Bu menü seçeneğinden sensörün iç işlemci birimini seçin.

Seviyeleme birimi

m(d)

Servis - Dil

Sensör fabrikada sipariş edilen ülkenin dilinde ayarlanmıştır. Bu menü seçeneğinden ülke dilini değiştirebilirsiniz. Mesela 3.50 üstü yazılım versiyonunda seçenekler arasında şu diller vardır:

- Deutsch
- English
- Français
- Español
- Pycckuu
- Italiano
- Netherlands
- Japanese
- Chinese

Dil

Deutsch

³⁾ Özel parametreler, PACTware kontrol yazılımı kullanılarak servis alanından müşteriye özel ayarlanmış parametrelerdir.

Servis - Sensör verilerinin kopyalanması


Bu fonksiyon, parametreleme verilerinin okunmasına ve parametreleme verilerinin gösterge ve ayar modülü üzerinden sensöre yazılmasına olanak sağlar. Fonksiyon hakkındaki bilgileri "*Gösterge ve ayar modülü*" kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.

Şu veriler, bu fonksiyonla okunur ve yazılır:


- Ölçüm değeri sunumu
- Seviye ayarı
- Ortam
- Dikey boru - İç çap⁴⁾
- Hazne kalıbı
- Sönümlleme
- Lineerizasyon eğimi
- Sensör tagı
- Gösterge değeri
- Seviyeleme birimi
- Dil

Güvenlikle ilgili şu veriler **okunmaz ve yazılmaz**:

- PIN

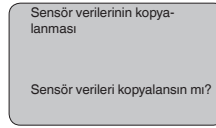**Servis - Şifre**

Bu menü seçeneğine basılarak şifre sürekli olarak aktif ya da pasif konuma getirilir. Yetkisiz kişi ve öngörülmemiş değişikliklere karşı, sensör verileriniz 4 haneli bir şifre ile korunmaktadır. Şifre sürekli olarak etkinse, her an menü seçeneğinden şifreyi geçici olarak kaldırabilirsiniz (yakl. 60 dakika). Cihaz teslim edileceğinde şifresi 0000'dir.

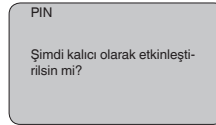


Şifre aktif konumda olduğunda sadece şu fonksiyonlar kullanılabilir:

- Menü seçeneklerine basarak verilerin gösterilmesi
- Sensördeki verilerin gösterge ve ayar modülünden okunması

Bilgi menü aralığı**Bilgi**

Bu menüden sensörle ilgili en önemli bilgiyi okuyun:

- Cihaz tipi
- Seri numarası: 8 kademeli sayı, ör. 12345678



⁴⁾ Dikey boru sürümlerinde.

- Kalibrasyon tarihi: Fabrika kalibrasyonunun tarihi
- Yazılımın sürümü: Sensör yazılımının yayımlanma tarihi

Kalibrasyon tarihi
24 Mart 2015
Yazılımın sürümü
3.80

- Bilgisayar üzerinde yapılan son değişiklik: Sensör parametrelerine bilgisayardan yapılan son değişikliğin tarihi

Son değişiklik bilgisayar
üzerinden

- Device-ID
- Sensör tagı

Device ID
< maks. 32 karakter >
Sensor-TAG (PD_TAG)
< maks. 32 karakter >

- Sensörün özellikleri (ör. Onay, proses bağlantısı, conta, ölçüm hücresi, ölçüm aralığı, elektronik, gövde, kablo girişi, fiş, kablo uzunluğu vb.)

Sensör özellikleri
Şimdi gösterilsin mi?


6.5 Menü planı




Bilgi:

Aydınlık menü penceresi donanım ve uygulamaya bağlı olarak her zaman mevcut olmayabilir ya da seçenek sunmayabilir.


Temel ayar

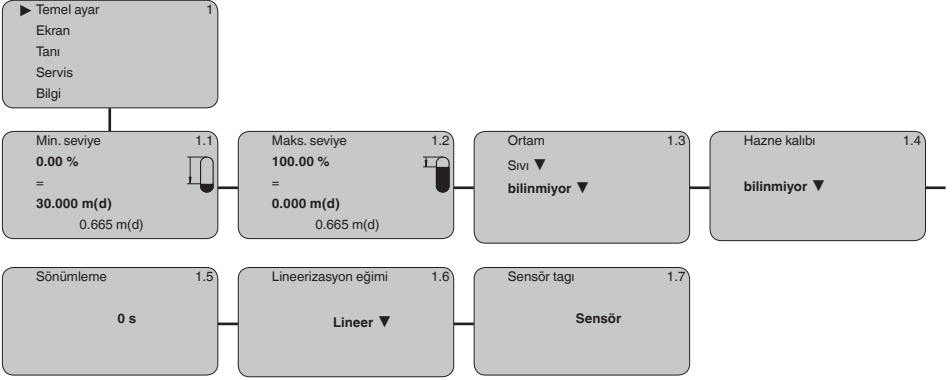


Ekran

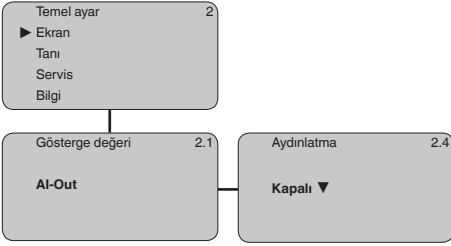


Tanı

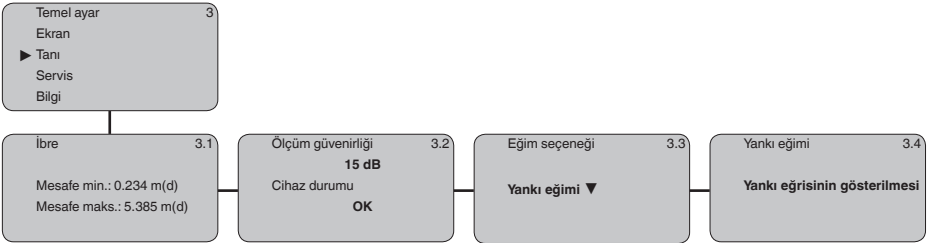

Servis

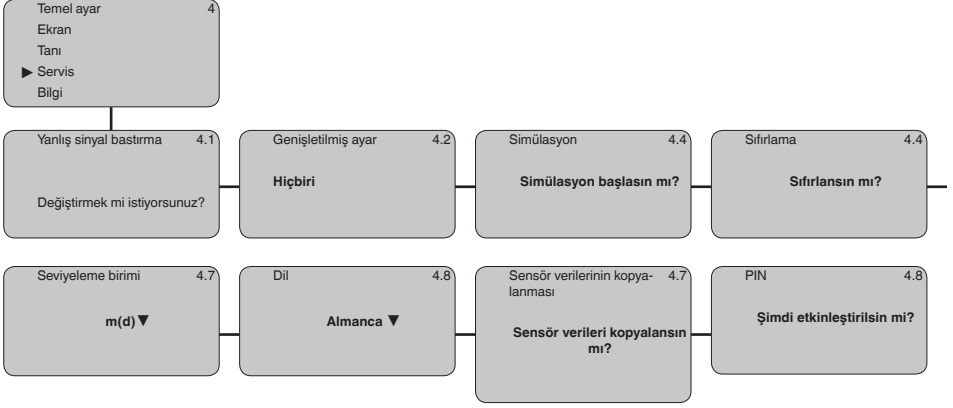

Bilgi

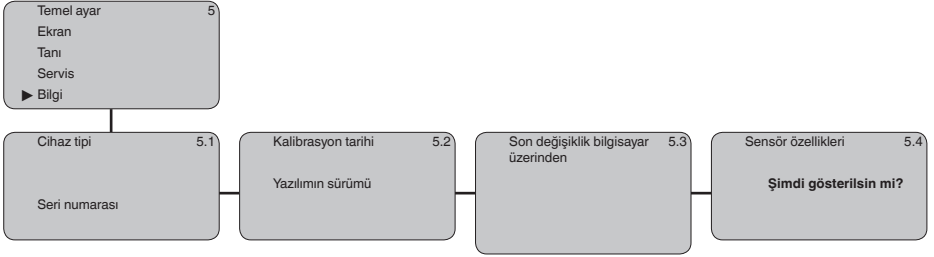

6.10 Parametre bilgilerinin emniyete alınması

Ayarlanan verileri not etmeniz, örn. bu kullanma kılavuzuna not etmeniz ve akabinde arşivlemeniz tavsiye olunur. Bunlardan böylece kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.


VEGAPULS 61'in bir gösterge ve ayar modülü ile donatılmış olması halinde, sensördeki en önemli bilgiler gösterge ve ayar modülünden okunabilir. İşlem, "*Gösterge ve ayar modülü*" kullanma kılavuzunun "*Sensör verilerini kopyalama*" menüsünde açıklanmaktadır. Sensör ikmalinin kesilmesi halinde veriler orada sürekli kayıtlı kalır.

Sensörün değiştirilmesinin gerekmesi halinde, gösterge ve ayar modülü değiştirilen cihaza takılır ve bilgiler aynı şekilde "*Sensör verilerine kopyalama*" menüsünde belirtilen şekilde sensöre yazılır.

7 PACTware ve diğer kumanda programlarıyla devreye alma

7.1 Bilgisayarı bağlayın


VEGACONNECT'i doğrudan sensörde

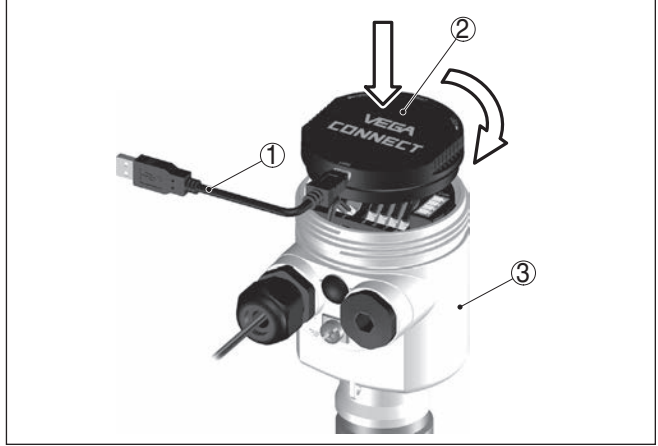

Res. 35: Bilgisayrın VEGACONNECT ile doğrudan sensöre bağlanması

- 1 Bilgisayara USB kablosu
- 2 VEGACONNECT
- 3 Sensör

VEGACONNECT dış

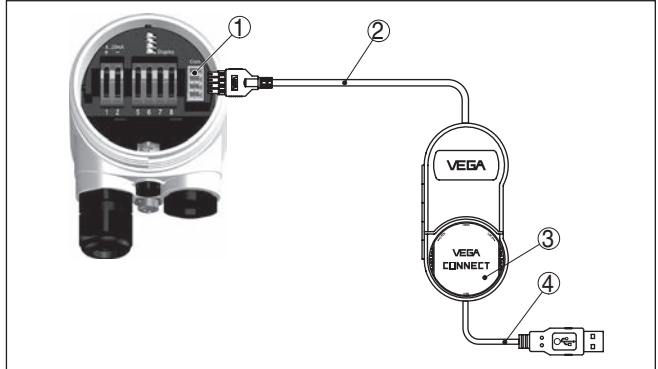

Res. 36: Harici VEGACONNECT'le bağlantı

- 1 I²C veri yolu (Com.), sensördeki arayüzü
- 2 VEGACONNECT'in I²C bağlantı kablosu
- 3 VEGACONNECT
- 4 Bilgisayara USB kablosu

Gerekli komponentler:

- VEGAPULS 61
- PACTware ve uygun VEGA-DTM'li bilgisayar

- VEGACONNECT
- Besleme cihazı veya işletim sistemi

Koşullar

7.2 PACTware ile parametrelendirme


Cihazın Windows yüklü bir bilgisayarla parametrelendirilmesi için PACTware konfigürasyon yazılımı ile FDT standardına uygun bir cihaz sürücüsüne (DTM) gerek vardır. HGüncel PACTware versiyonu ve mevcut tüm DTM'ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca DTM'ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.



Uyarı:

Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncelleme işleminin nasıl yapılacağı da yine internette mevcuttur.

Devreye almanın devamı, her DTM Collection'un ekinde bulunan ve internette indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACT-ware ve VEGA-DTM'in Çevrim İçi Çağrı Merkezine bakın.

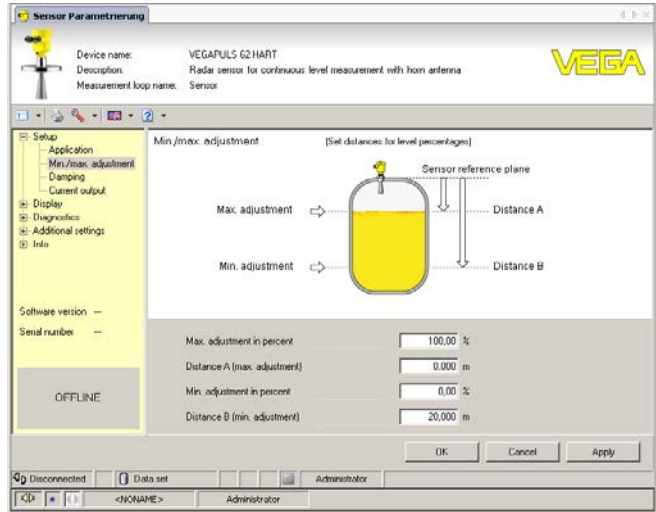

Res. 37: Bir DTM görünümü örneği

Standart sürüm/Tam sürüm

Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırılmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart sürümün özellikleri arasındadır.

Tam sürümde, ayrıca, projenin tam olarak belgelenmesi amacıyla genişletilmiş bir yazdırma fonksiyonunun yanı sıra ölçüm değeri ve yankı eğimi kaydetme gibi olanaklar da mevcuttur. Ayrıca burada bir depo hesaplama programı, bir de ölçüm değeri ve yankı eğimi kayıtlarının analizinin yapılmasını sağlayan çoklu bir görüntüleyici mevcuttur.

Standart sürüm, www.vega.com/downloads adresinden indirilebilmektedir. CD formatındaki tam sürümü yetkili bayinizden temin edebilirsiniz.

7.3 AMS™ ile parametreleme

VEGA sensörleri kapsamında, AMS™ kumanda programı için DD olarak da cihaz açıklamaları mevcuttur. Cihaz tanımları, AMS™'in güncel sürümünde zaten bulunmaktadır. AMS™'in eski versiyonlarında, bunlar, www.vega.com internet sayfamızdan ücretsiz olarak indirilebilir.

7.4 Parametre bilgilerinin emniyete alınması

Parametreleme bilgilerinin belgelenmesi ve kaydedilmesi tavsiye edilir. Bunlardan böylece kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.

VEGA DTM Collection ve PACTware'in lisanslı, profesyonel sürümü, size, sistematik proje kaydetme ve belgelemede uygun araçlar sağlamaktadır.

8 Bakım ve arıza giderme

8.1 Bakım

Bakım

Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi özel bir bakım yapılmasına gerek yoktur.

Temizleme

Temizleme alışkanlığı cihazdaki model etiketi ile işaretlerin görünmesini sağlar.

Şu maddelere dikkat edin:

- Sadece gövde, model etiketi ve contalara zarar vermeyen temizlik malzemeleri kullanın
- Sadece cihaz koruma sınıfına uyan temizlik yöntemlerini uygulayın

8.2 Arızaların giderilmesi

Arıza olduğunda yapılabilecekler

Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.

Arıza nedenleri

VEGAPULS 61 cihazı size en üst düzeyde çalışma güvenliği sunar. Bununla birlikte, çalışma sırasında arızalar oluşabilir. Bu, aşağıdaki nedenlerden de kaynaklanabilir:

- Sensör
- Proses
- Güç kaynağı
- Sinyal değerlendirme

Arızaların giderilmesi

İlk önlemler arasında gösterge ve ayar modülünden çıkış sinyali kontrolü ve yanlış bildirimlerin değerlendirilmesi sayılabilir. İzlenecek prosedür aşağıda açıklanmıştır. PACTware'a ve gereken DTM'e sahip bir bilgisayar size daha kapsamlı tanı olanağı sunmaktadır. Bağlantı şemasına bağlı olarak, gereken ölçüm aralığında bir multimetre takın. Birçok durumda arıza nedeni bu yolla tespit edilerek çözülür.

24 Saat Hizmet-Çağrı Merkezi

Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil durumlar için **+49 1805 858550** numaralı telefondan VEGA Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7 gün aralıksız hizmet vermektedir. Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti doğmaktadır.

Foundation Fieldbus'u kontrol edin

Aşağıdaki tabloda olabilecek muhtemel hatalar ve bunların giderilmesi ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır:

Hata	Neden	Sorun Giderme
Diğer bir cihaz bağlantısı yapıldığında H1 segmenti kesilir	Segment kuplörünün maks. besleme akımının üzerine çıkmış	Harcanan akımı ölç, segmenti küçült

Hata	Neden	Sorun Giderme
Gösterge ve ayar modülündeki ölçüm değeri, SPS'deki değerle uyuşmuyor	" <i>Ekran - Gösterge değeri</i> " menü seçeneğinde " <i>Al-Out</i> "a getirilmemiş	Değerleri kontrol edin ve gerekirse düzeltin
Cihaz, bağlantı konfigürasyonunda görünmüyor	Profibus-DP kablosu yanlış kutuplara bağlanmış	Kabloyu kontrol edin ve gerekirse düzeltin
	Terminal bağlantısı doğru yapılmamış	Veri yolunun başındaki ve sonundaki terminalleri test edin ve gerekirse terminal bağlantılarını spesifikasyona göre yapın
	Cihaz segmente bağlanmamış	Kontrol edin ve gerekirse düzeltin



Ex uygulamalarda, kendi güvenliği olan akım devrelerinin açık olması kapsamındaki kuralları dikkate alın.

Gösterge ve ayar modülünden hata mesajları

Hata	Neden	Sorun Giderme
E013	Hiçbir ölçüm değeri yok	Sensör açık fazda Sensör, ör. hatalı kurulum veya yanlış parametreleme sonucunda herhangi bir yankı bulmamaktadır.
E017	Ayar süresi çok kısa	Minimum ve maksimum seviye ayarı arasındaki uzaklığı arttırarak yeni bir seviye ayarı yapın
E036	Çalışan bir sensör yazılımının olmaması	Yazılım güncelleme yapın veya cihazı onarıma gönderin
E041, E042, E043	Donanım hatası, elektronik hata	Cihazı ya değiştirin ya da onarıma gönderin
E113	İletişim sorunu	Cihazı ya değiştirin ya da onarıma gönderin

Arızayı giderdikten sonra yapılması gerekenler

Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "*Çalıştırma*" bölümünde tanımlanan işlem adımlarını en başından tekrarlayın.

8.3 Elektronik modülü değiştirin

Bir arıza olduğunda elektronik modül kullanıcı tarafından değiştirilebilir.



Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan bir cihaz ve elektronik modüller kullanılabilir.

Tesiste elektronik modül yoksa, bu, yetkili VEGA bayisine sipariş edilebilir.

Sensör seri numarası

Yeni elektronik modülüne, sensörün ayarları yüklenmelidir. Alternatifler şunlardır:

- VEGA ile fabrikada
- Tesis içinde kullanıcı tarafından

Her iki durumda da sensörün seri numarasının girilmesi gerekir. Seri numarası cihazın model etiketinde, cihazın içinde veya irsaliyesinde bulunmaktadır.



Bilgi:

Tesiste yüklerken önce sipariş bilgilerinin internetten indirilmesi gerekmektedir (Bkz. "*Elektronik modül*" kullanım kılavuzu).

Atama

Elektronik modüller bağlanacağı sensörlere göre ayarlanmıştır ve hepsinin sinyal çıkışları ve gerilimi birbirinden farklıdır.

Foundation Fieldbus

PS-E.60KF elektronik modülü **K** bandında VEGAPULS 61, 62, 63 - Foundation Fieldbus'a uymaktadır. Bununla birlikte verilen onaylarda şu şekilde farklılıklar olabilmektedir:

- PS-E.60KFX (X = onaysız)
- PS-E.60KFA (A = onaylar CA, DA, EA ürün listesine göre)
- PS-E.60KFD (D = onaylar KX, KF ürün listesine göre)
- PS-E.60KFE (E = onaylar CX, DX, CK, DI, EX, GI, UX, UF ürün listesine göre)

Arttırılmış hassasiyetli Foundation Fieldbus

PS-E.60KL elektronik modülü **K** bandında VEGAPULS 61, 62, 63 - Foundation Fieldbus'a uymaktadır. Bununla birlikte verilen onaylarda şu şekilde farklılıklar olabilmektedir:

- PS-E.60KLX (X = onaysız)
- PS-E.60KLA (A = onaylar CA, DA, EA ürün listesine göre)
- PS-E.60KLD (D = onaylar KX, KF ürün listesine göre)
- PS-E.60KLE (E = onaylar CX, DX, CK, DI, EX, GI, UX, UF ürün listesine göre)

8.4 Yazılım güncelleme

Cihaz yazılımının güncellenmesi için şu komponentlerin kullanılmasına gerek vardır:

- Cihaz
- Güç kaynağı
- VEGACONNECT arayüz adaptörü
- PACTware yazılımlı bilgisayar
- Dosya halinde güncel cihaz yazılımı

Cihazın aktüel yazılımı ve ayrıntılı bilgilerine www.vega.com adresinde bulacağınız download bölümünden ulaşabilirsiniz.



Dikkat:

Lisanslı cihazların sırf belli yazılım sürümleri ile kullanılması öngörülmüş olabilir. Bu yüzden yazılım güncellenirken lisansın etkin kalıp kalmadığına dikkat edin.

Ayrıntılı bilgilere www.vega.com adresinde bulacağınız download bölümünden ulaşabilirsiniz.

8.5 Onarım durumunda izlenecek prosedür

Cihaz geri gönderim formuna ve ayrıntılı bilgilere www.vega.com adresinde bulacağınız download bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.

Onarım gerekli bulunduğu takdirde, Őu prosedürü izleyin:

- Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
- Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı Őekilde ambalajlayın
- Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın dıŐ kısmına iliŐtirin
- Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için www.vega.com internet sayfamıza gidin.

9 Sökme

9.1 Sökme prosedürü

**İkaz:**

Sökmeden önce haznedeki veya boru tesisatındaki basınç, yüksek sıcaklıklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses koşullarını dikkate alın.

"*Monte etme*" ve "*Elektrik kaynağına bağlama*" bölümlerine bakınız; orada anlatılan adımları tersine doğru takip ederek yerine getiriniz.

9.2 Bertaraf etmek

Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için elektronik modülü kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malzemeler kullanmaktayız.

WEEE Yönergesi

Cihaz EU-WEEE yönergesi kapsamına girmez. Yönergenin 2. maddesine göre, içinde yönerge kapsamına girmeyen başka bir cihazın bir kısmı olarak elektrikli ve elektronik parçalar bulunan cihazlar yönerge kapsamında değildir. Bunlar örneğin bulunduğu yerde sabit olan sanayi tesisleridir.

Cihazı doğrudan bu alanda uzman bir geri dönüşüm işletmesine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın.

Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.

10 Ek

10.1 Teknik özellikler

Genel bilgiler

316L, 1.4404 veya 1.4435'e; 304 ise 1.4301'e tekabül eder

Kapsüllenmiş anten sisteminde malzeme temaslı malzemeler

- Dişli bağlantı G1½ ve 1½ NPT	PVDF
- Aseptik bağlantı	316L'den adaptör
- Anten	PVDF
- Conta dişli	FKM
- Conta dişli boru bağlantısı	FKM

Plastik anten sisteminde malzeme temaslı malzemeler

- Huni anten	PBT-GF30
- Ayar merceği	PP
- Adaptör flanş	PPH
- Adaptör flanş contası	FKM

Ortam (malzeme) ile temas etmeyen malzemeler

- Manşet flanş	PPH
- Kurulum bileziği	316L
- Montaj kulbu sabitleme vidaları	316L
- Adaptör flanş sabitleme vidaları	304
- Gövde	PBT plastik (Poliester), Alüminyum -pres döküm toz kaplı, 316L
- Gövde ve gövde kapağı arasında conta	Silikon SI 850 R, NBR silikonsuz
- Gövde kapağı izleme penceresi	Polikarbonat (UL746-C listelenmiş), cam ⁵⁾
- Topraklama terminalleri	316Ti/316L
- Kablo bağlantı elemanı	PA, paslanmaz çelik, piriç
- Conta dişli boru bağlantısı	NBR
- Tıpa dişli kablo bağlantısı	PA
Sensör gövdesindeki sabitleme kulbu montaj vidalarının max. torku	4 Nm
Ağırlık (Proses bağlantısına ve gövde malzemesine göre değişir)	0,7 ... 3,4 kg (1.543 ... 7.496 lbs)

Sıkma torkları

Dişli model için maks. sıkma torkları

- G1½	7 Nm (5.163 lbf ft)
-------	---------------------

Maks. sıkıştırma torkları, plastik huni anten

- Montaj vidaları Sensör gövdesinde montaj bileziği	4 Nm (2.950 lbf ft)
---	---------------------

⁵⁾ Alüminyum ve paslanmaz çelik hassas döküm gövdede cam

– Flanş vidaları Sıkıştırma flanşı DN 80	5 Nm (3.689 lbf ft)
– Adaptör flanşı sıkıştırma vidaları-anten	2,5 Nm (1.844 lbf ft)
– Flanş vidaları Adaptör flanşı DN 100	7 Nm (5.163 lbf ft)
NPT kablo vidaları ve Conduit-Borular için maks. sıkma torkları	
– Plastik gövde	10 Nm (7.376 lbf ft)
– Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik gövde	50 Nm (36.88 lbf ft)

Çıkış büyüklüğü

Çıkış

– Sinyal	Dijital çıkış sinyali, Foundation Fieldbus protokolü
– Fiziksel katman	IEC 61158-2 uyarınca
Çevrim süresi	min > 1 sn (Parametrelere bağlı olarak)
– Sönümlenme (Giriş büyüklüğünün % 63'ü)	0 ... 999 s, ayarlanabilir
– Yerine getirilmiş NAMUR tavsiyesi	NE 43

Channel Numbers

– Channel 1	Primary value
– Channel 2	Secondary value 1
– Channel 3	Secondary value 2

Transfer oranı 31,25 Kbit/s

Akım değeri 10 mA, ±0,5 mA

Ölçüm çözünürlüğü dijital > 1 mm (0.039 in)

Giriş büyüklüğü

Ölçüm büyüklüğü	Proses bağlantısı ile dolun malzemesinin yüzeyi arasındaki uzaklık
Anten kenarından itibaren minimum uzaklık	50 mm (1.969 in) ⁶⁾
Tavsiye edilen ölçüm aralığı kapsüllü anten sistemi	10 m (32.81 ft)'ye kadar
Tavsiye edilen ölçüm aralığı plastik huni anten	20 m (65.62 ft)'ye kadar

Ölçüm doğruluğu için referans koşulları (DIN EN 60770-1'e göre)

DIN EN 61298-1 uyarınca referans koşulları

– Sıcaklık	+18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
– Bağıl hava nemi	45 ... 75 %
– Hava basıncı	860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)

Diğer referans koşulları

– Reflektör	İdeal reflektör, ör. metal plaka 2 x 2 m
-------------	--

⁶⁾ 50 cm (19.69 in)'ye kadar küçük dielektrisiteli dolun malzemelerinde.

- Hatalı yansımalar Büyük parazit sinyal yararlanım sinyalinin 20 dB daha küçük

Ölçüm özellikleri ve performans bilgileri

Ölçüm frekansı	K bandı (26 GHz teknolojisi)
Ölçüm aralığı yakl.	1 s
Işın açısı -3 dB ⁷⁾	
- Kapsüllemiş anten sistemi	22°
- Plastik huni anten	10°
Siçrama yanıtı veya ayar süresi ⁸⁾	> 1 sn (Parametrelere bağlı olarak)
Maks. dolun seviye değışikliği	1 m/dk'ya kadar belirlenebilir (parametreye bağlı olarak)
Anten sisteminin yansıyan maksimum YF performansı	
- Darbenin tepe kapasitesi	< 2 mW
- Darbe süresi	< 2 ns
- Ortalama kapasite	< 5 µW
- 1 m mesafede ortalama kapasite	< 200 nW/cm ²
Anten sisteminin maksimum yansıyan performansı YF - Hassasiyeti artırılmış model	
- Darbenin tepe kapasitesi	< 10 mW
- Darbe süresi	< 2 ns
- Ortalama kapasite	< 25 µW
- 1 m mesafede ortalama kapasite	< 1 µW/cm ²

Ölçüm sapması (DIN EN 60770-1'e göre)


Sıvılarda ölçüm sapması ⁹⁾	≤ 5 mm (ölçüm mesafesi > 0,5 m/1.640 ft)
Sıvılarda yüksek hassaslıkta ölçüm sapması ¹⁰⁾	≤ 15 mm (ölçüm mesafesi > 1,0 m/3.280 ft)
Dökme malzemelerde ölçüm sapması	Değerler büyük oranda uygulamaya bağlıdır. Bu nedenle bağlayıcı bilginin olması gibi bir durum söz konusu değildir.

⁷⁾ Işınlanan kapasitenin % 50 aralığına tekabül etmektedir


⁸⁾ Dolun seviyesinin, dolun seviyesindeki siçramalı değışiklikler olduğunda, doğru çıktısı (maks. % 10 sapma) alınincaya kadar geçen süre.

⁹⁾ Lineer olmama, histerez ve tekrarlanamazlık dahil.


¹⁰⁾ Lineer olmama, histerez ve tekrarlanamazlık dahil.

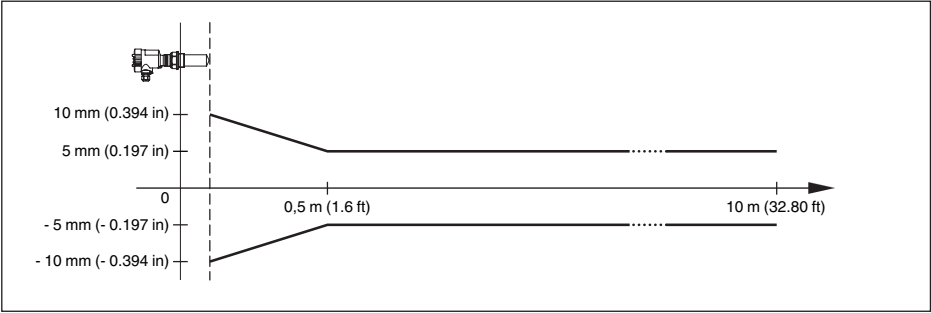


Res. 38: Kapsüllü anten sistemli VEGAPULS 61 cihazında ölçüm sapması

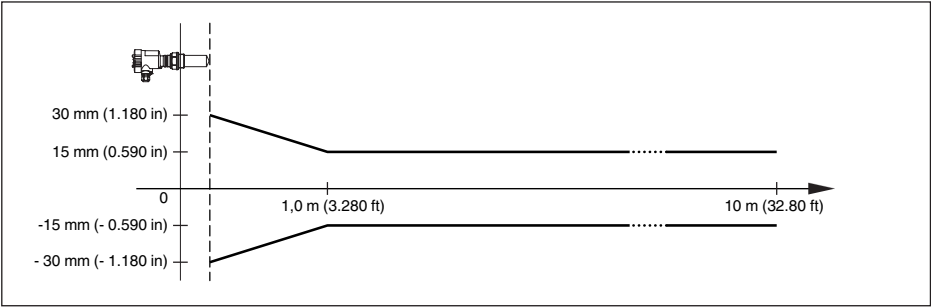

Res. 39: Kapsüllü anten sistemli ve hassasiyeti artırılmış VEGAPULS 61 cihazında ölçüm sapması

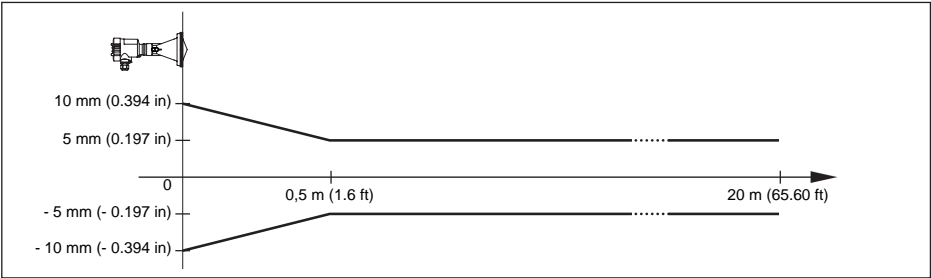

Res. 40: Plastik huni antenli VEGAPULS 61 cihazında ölçüm sapması

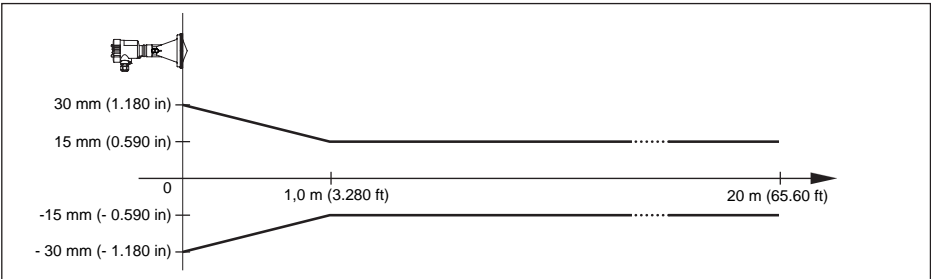

Res. 41: Plastik huni antenli ve hassasiyeti artırılmış VEGAPULS 61 cihazında ölçüm sapması

Ortam sıcaklığının, sensör elektroniğine etkisi¹¹⁾

Sfır sinyalinin ortalama sıcaklık kat sayısı < %0,03 / 10 K
(sıcaklık hatası)

Çevre koşulları

Çevre, depo ve nakliye sıcaklığı -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Proses koşulları

Hazne basıncı

- Kapsüllenmiş anten sistemi -100 ... 300 kPa/-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
- Plastik huni anten -100 ... 200 kPa/-1 ... 2 bar (-14.5 ... 29.0 psig)

Proses sıcaklığı (Proses bağlantısından ölçülmektedir) -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Titreşim mukavemeti¹²⁾

- Kapsüllenmiş anten sistemi 5 ... 200 Hz frekans alanında 4 g'a kadar mekanik titreşimler
- Manşet veya adaptör flanşli plastik horn anten 5 ... 200 Hz frekans alanında 2 g'a kadar mekanik titreşimler
- Montaj bilezikli plastik horn anten 5 ... 200 Hz frekans alanında 1 g'a kadar mekanik titreşimler

Elektromekanik bilgiler - Model IP 66/IP 67 ve IP 66/IP 68; 0,2 bar

Kablo girişi seçenekleri

- Kablo girişi M20 x 1,5; ½ NPT
- Kablo bağlantı elemanı M20 x 1,5; ½ NPT
- Kör tapa M20 x 1,5; ½ NPT
- Sızdırmaz kapak ½ NPT

Tel kesidi (yay baskılı klemensler)

- Kalın tel, bükülü tel 0,2 ... 2,5 mm² (AWG 24 ... 14)
- Tel ucu kılıflı tel demeti 0,2 ... 1,5 mm² (AWG 24 ... 16)

Elektromekanik veriler - IP 66/IP 68 modeli (1 bar)

Kablo girişi seçenekleri

- Entegre bağlantı kablolu dişli kablo bağlantısı M20 x 1,5 (Kablo: ø 5 ... 9 mm)
- Kablo girişi ½ NPT
- Kör tapa M20 x 1,5; ½ NPT

Bağlantı kablosu

- Tel kesidi 0,5 mm² (AWG 20)
- Tel direnci < 0,036 Ω/m
- Çekiş kuvveti < 1200 N (270 lbf)

¹¹⁾ Nominal aralık temel alındığında, -40 ... +80 °C sıcaklık aralığında.

¹²⁾ Alman Lloyd yönetmelikleri gereğince kontrol edilmiştir, AL eğitim grafiği 2.

– Standart uzunluk	5 m (16.4 ft)
– Maks. uzunluk	180 m (590.6 ft)
– Min. bükülme yarıçapı	25 °C (77 °F)'de 25 mm (0.984 in)
– Çap	yakl. 8 mm (0.315 in)
– Renk - Ex olmayan model	Siyah
– Renk - Ex modeli	Mavi

Gösterge ve ayar modülü

Enerji bağlantısı ve veri transferi	Sensör ile
Gösterge	Dot-Matrix'li LCD-Gösterge
Ayar elemanları	4 tuş
Koruma tipi	
– Ambalajsız	IP 20
– Kapaksız sensöre takılmış	IP 40
Ortam ısısı - gösterge ve ayar modülü	-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)
Malzeme	
– Gövde	ABS
– İzleme penceresi	Polyester folyo

Güç kaynağı

Çalışma gerilimi	
– Ex olmayan cihaz	9 ... 32 V DC
– Ex-ia cihazı	9 ... 24 V DC
– Ex-d-ia cihazı	16 ... 32 V DC
Aydınlatılmış gösterge ve ayar modülü olan çalışma gerilimi	
– Ex olmayan cihaz	12 ... 32 V DC
– Ex-ia cihazı	12 ... 24 V DC
– Ex-d-ia cihazı	Işıklıdırma mümkün değil
Maks. sensör sayısı enerji	
– Saha veri yolu	Maks. 32 (Ex'de maks. 10)

Gerilim bağlantıları ve cihazda elektrik ayırma önlemleri

Elektronik	Potansiyel bağlantı yapılmamış
Gerilim toleransı ¹³⁾	500 V AC
İletken bağlantı	Topraklama klemensi ve metalik proses bağlantısı arasında

Elektriğe karşı korunma önlemleri

Koruma tipi	
-------------	--

¹³⁾ Elektronik ile metalik cihaz parçaları arasında galvanik izolasyon

Gövde malzemesi	Model	IP koruma sınıfı	NEMA koruma sınıfı
Plastik	Tek hücre	IP 66/IP 67	Type 4X
	İki hücre	IP 66/IP 67	Type 4X
Alüminyum	Tek hücre	IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
		IP 68 (1 bar)	Type 6P
	İki hücre	IP 66/IP 67	Type 4X
		IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
		IP 68 (1 bar)	Type 6P
Paslanmaz çelik (elektrolizle parlatılmış)	Tek hücre	IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
Paslanmaz çelik (hassas döküm)	Tek hücre	IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
		IP 68 (1 bar)	Type 6P
	İki hücre	IP 66/IP 67	Type 4X
		IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
		IP 68 (1 bar)	Type 6P

Beslemeyi yapan güç kaynağının bağ- Aşırı gerilim kategorisi III'ün şebekesi
lantısı

Deniz seviyesinin üzerinde kullanım yüksekliği

- standart 2000 m (6562 ft)ye kadar
- önceden anahtarlanmış aşırı gerilim 5000 m'ye (16404 ft) kadar
güvenliği ile

Kirlilik derecesi¹⁴⁾ 4

Koruma sınıfı II (IEC 61010-1)

Onaylar

Lisanslı cihazların teknik verilerinde sürüme bağlı farklılıklar olabilir.


Bu nedenle bu cihazlara ait lisans belgeleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu lisans belgeleri ya cihazın teslimi sırasında birlikte verilir veya "www.vega.com" adresinde bulunan "Ürün arama (seri numarası)" bağlantısından ya da genel download alanından indirilebilir.

10.2 Foundation Fieldbus

Blok anahtar şekli - Ölçüm değerli işlem

Aşağıdaki şekil, transdüktör bloğu ve fonksiyon bloğunu sadeleştirilmiş olarak göstermektedir.


¹⁴⁾ Gövdenin koruma türü yerine getirilen kullanımda

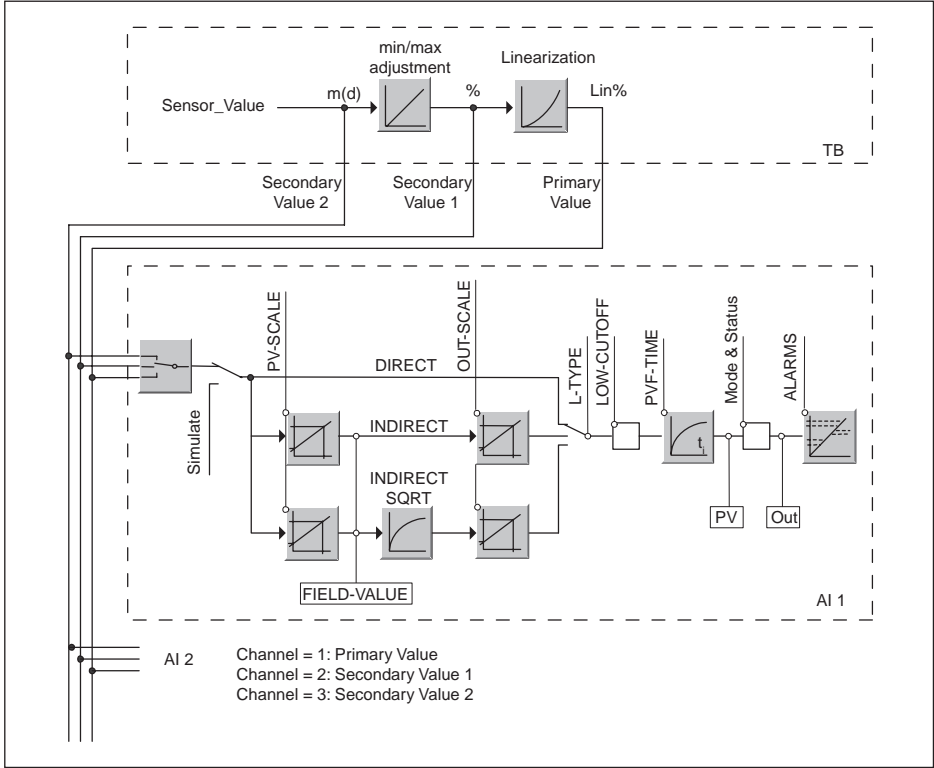

Res. 42: VEGAPULS 61 ölçüm değerli işlem

Diyagram - Ayar

Şu şekil, ayar fonksiyonunu göstermektedir.

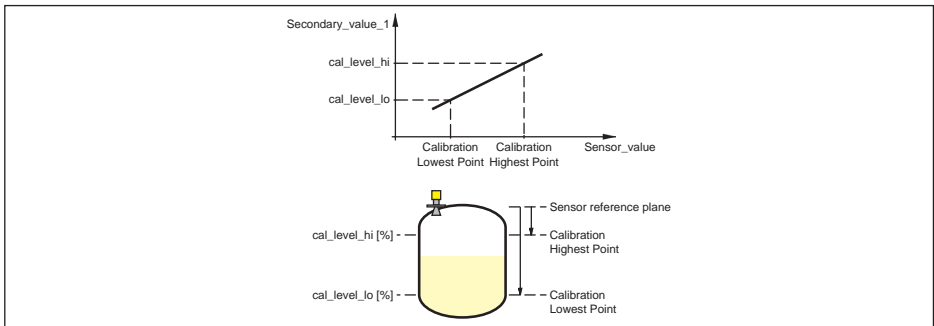

Res. 43: Ayar VEGAPULS 61

Parametre listesi

Aşağıdaki liste, en önemli parametreleri ve anlamlarını içermektedir


- primary_value
 - Process value after min/max-adjustment and linearization. Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 1. Unit derives from 'Primary_value_unit'
- primary_value_unit
 - Selected unit code for "primary_value"
- secondary_value_1
 - Value after min/max-adjustment (level + level offset). Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 2. Unit derives from 'Secondary_value_1_unit'
- secondary_value_1_unit
 - Selected unit code for "secondary_value_1"
- secondary_value_2
 - Sensor value + sensor offset. Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 3. Unit derives from 'Secondary_value_2_unit'
- secondary_value_2_unit
 - Unit code of 'Secondary_value_2'
- sensor_value
 - Raw sensor value, i.e. the uncalibrated measurement value from the sensor. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
- sensor_range
 - 'Sensor_range.unit' refers to 'Sensor_value', 'Max/Min_peak_sensor_value', 'Cal_point_hi/lo'
- simulate_primary_value
- simulate_secondary_value_1
- simulate_secondary_value_2
- device_status
- Linearization Type
 - Possible types of linearization are: linear, user defined, cylindrical lying container, spherical container
- curve_points_1_10
 - X and Y values for the user defined linearization curve
- curve_points_11_20
 - X and Y values for the user defined linearization curve
- curve_points_21_30
 - X and Y values for the user defined linearization curve
- curve_points_31_33
 - X and Y values for the user defined linearization curve
- curve status
 - Result of table plausibility check
- SUB_DEVICE_NUMBER
- SENSOR_ELEMENT_TYPE
- display_source_selector
 - Selects the type of value, which is displayed on the indication and adjustment module
- max_peak_sensor_value
 - Holds the maximum sensor value. Write access resets to current value. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
- min_peak_sensor_value
 - Holds the minimum sensor value. Write access resets to current value. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
- Calibration Highest Point
 - Min./max.-adjustment: Upper calibrated point of the sensor. It refers to 'Cal_level_hi'. The unit is defined in 'Sensor_range.unit'
- Calibration Lowest Point
 - Min./max.-adjustment: Lower calibrated point of the sensor. It refers to 'Cal_level_lo'. The unit is defined in 'Sensor_range.unit'

- cal_level_hi
 - Min./max.-adjustment: Level at 'Cal_point_hi'. When writing 'Cal_level_hi' and 'Cal_type' = 1 (Online) the 'Cal_point_hi' is automatically set to the current sensor value. The unit is defined in 'Level_unit'
- cal_level_lo
 - Min./max.-adjustment: Level at 'Cal_point_lo'. When writing 'Cal_level_lo' and 'Cal_type' = 1 (Online), the 'Cal_point_lo' is automatically set to the current sensor value. The unit is defined in 'Level_unit'
- cal_type
 - Min./max.-adjustment: Defines type of calibration: Dry: no influence of sensor value. Online: current sensor value determines 'Cal_point_hi/lo'
- level
 - Value after min./max.-adjustment
- level_unit
 - Unit code of 'Level', 'Level_offset', 'Cal_level_hi', 'Cal_level_lo'
- level_offset
 - Offset that is added to the 'Level' value. Unit derives from 'Level_unit'
- SENSOR_OFFSET
 - Offset that is added to the 'Sensor_value'. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
- end_of_operation_range
 - Set up to suit the process conditions
- begin_of_operation_range
 - Set up to suit the process conditions
- product_type
 - Set up to suit the process conditions. If Special-Parameter adjustment has been utilized this parameter cannot be written
- liquids_medium_type
 - Set up to suit the process conditions. If Special-Parameter adjustment has been utilized this parameter cannot be written
- solids_medium_type
 - Set up to suit the process conditions. If Special-Parameter adjustment has been utilized this parameter cannot be written
- liquids_vessel_type
 - Set up to suit the process conditions. If Special-Parameter adjustment has been utilized this parameter cannot be written
- solids_vessel_type
 - Set up to suit the process conditions. If Special-Parameter adjustment has been utilized this parameter cannot be written
- fast_level_change
 - Set up to suit the process conditions. If Special-Parameter adjustment has been utilized this parameter cannot be written
- first_echo_factor
 - Set up to suit the process conditions.
- pulse_velocity_correction
 - Set up to suit the process conditions.
- echo_quality
 - Signal/Noise ratio
- empty_vessel_curve_corr_dist
 - Distance from the sensor to the product surface. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
- empty_vessel_curve_corr_op_code
 - Update, create new or delete the empty vessel curve
- tube diameter
 - Set up to suit the process conditions

10.3 Ebatlar

Aşağıdaki ölçekli çizimler sadece olası modellerin bir kesitini göstermektedir. Ayrıntılı ölçekli çizimleri www.vega.com/downloads sayfasındaki "Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.


Plastik gövde

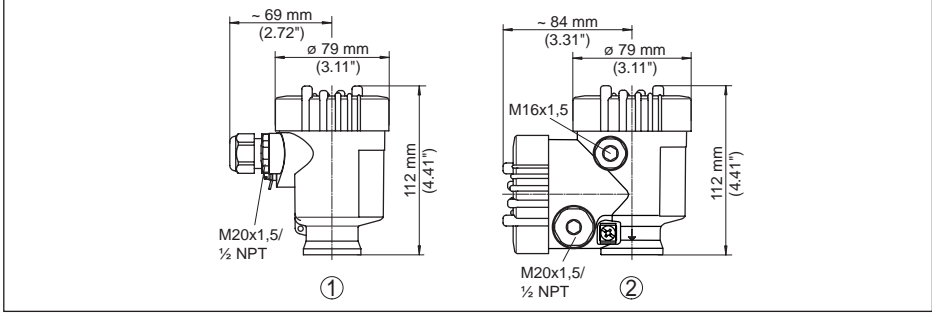

Res. 44: IP 66/IP 67 koruma tipli gövde modelleri (Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9 mm/0.35 in arttırır.)

- 1 Plastik tek hücre
- 2 Plastik iki hücre


Alüminyum gövde

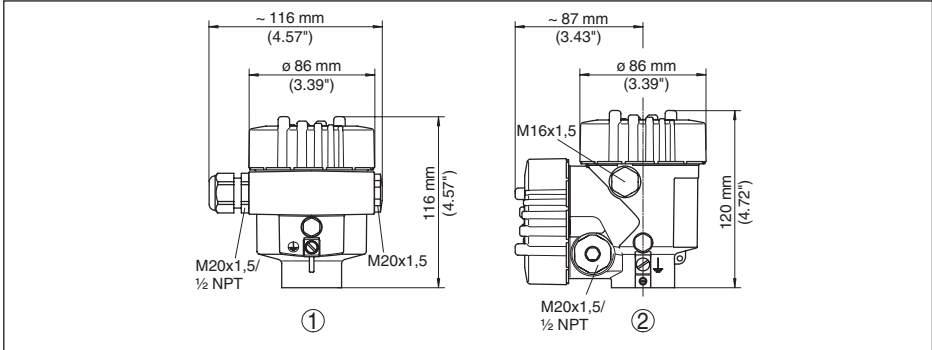

Res. 45: Koruma sınıfı IP 66/IP 68 (0,2 bar) olan gövde modelleri; entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 18 mm/0.71 in kadar arttırır

- 1 Alüminyum - tek hücreli
- 2 Alüminyum - iki hücre


Koruma tipi IP 66/IP 68 olan alüminyum gövde, 1 bar

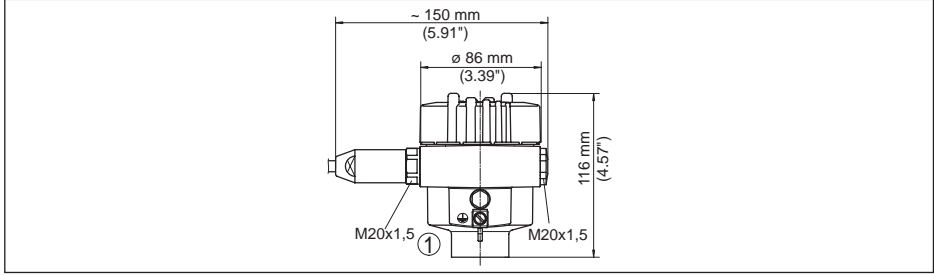

Res. 46: Koruma sınıfı IP 66/IP 68 (1 bar) olan gövde modelleri; (entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 18 mm/0.71 in kadar artırır)

1 Alüminyum - tek hücreli

Paslanmaz çelik gövde

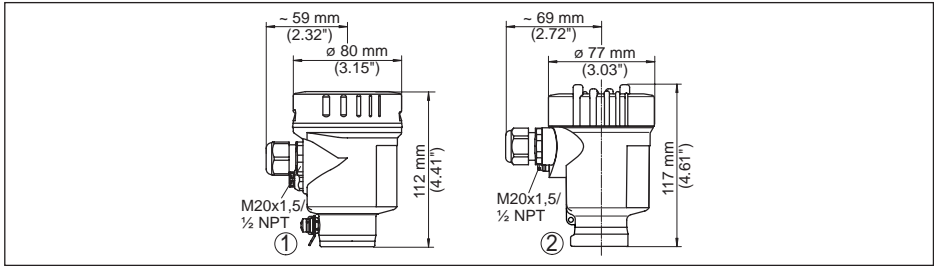


Res. 47: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma sınıfı gövde modelleri (entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini pozisyon 1'de 9 mm/0,35 in kadar artırır, pozisyon 2 ve 3'te ise 18 mm/0.71 in kadar)

1 Paslanmaz çelik tek hücre (elektrolizle parlatılmış)


2 Paslanmaz çelik tek hücre (ince döküm)

Koruma tipi IP 66/IP 68 olan paslanmaz çelik gövde (1 bar)

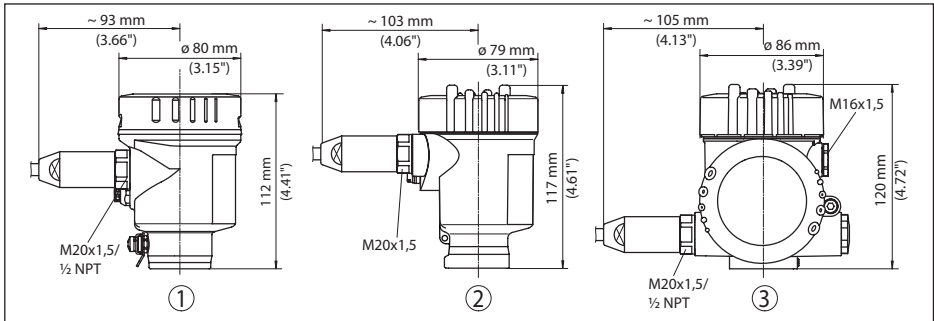


Res. 48: Koruma sınıfı IP 66/IP 68 (1 bar) olan gövde modelleri; (entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 18 mm/0.71 in kadar artırır)

1 Paslanmaz çelik tek hücre (ince döküm)

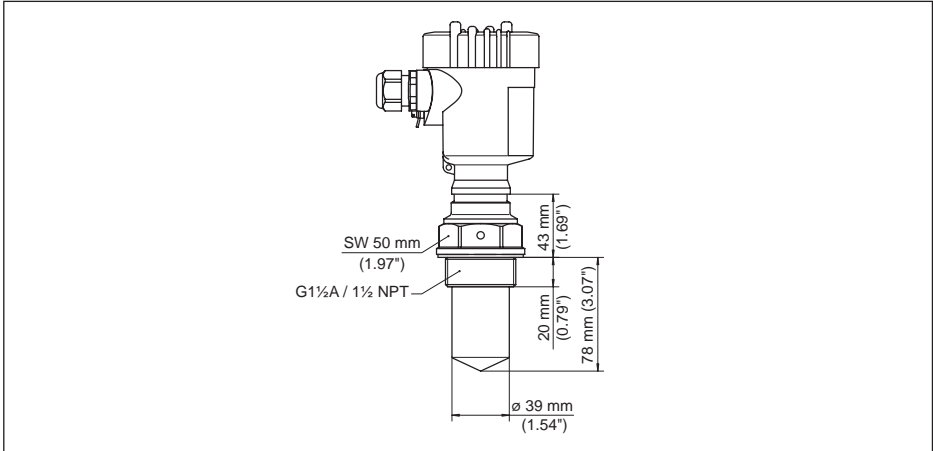VEGAPULS 61, Dişli model*Res. 49: VEGAPULS 61, diş modeli G1½, 1½ NPT*


VEGAPULS 61, hijyenik bağlantı

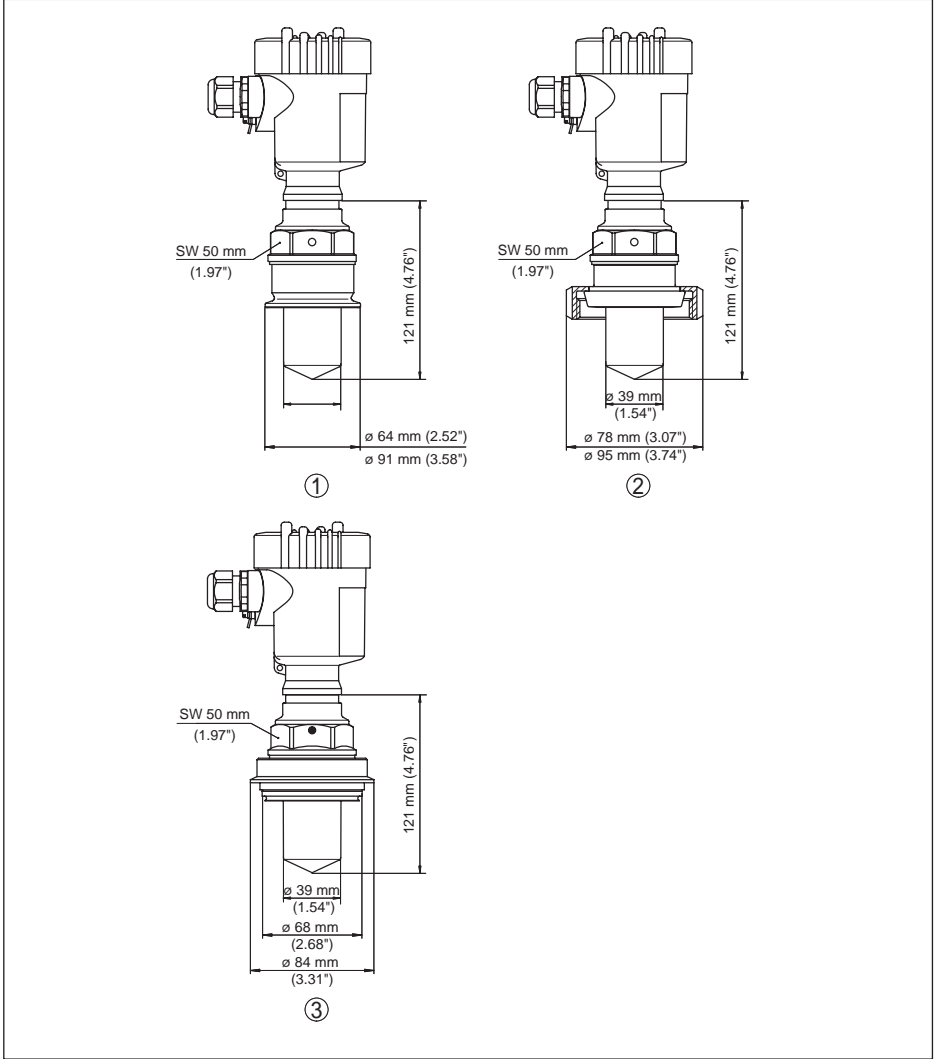

Res. 50: VEGAPULS 61, hijyenik bağlantı


- 1 Clamp 2" (ø 64 mm), 2½" (ø 77,5 mm), 3" (ø 91 mm), (DIN 32676, ISO 2852), 316L
- 2 Boru vida bağlantısı DN 50, DN 80 (DIN 11851)
- 3 Tuchenhagen Varivent DN 32

VEGAPULS 61, Montaj bilezikli model

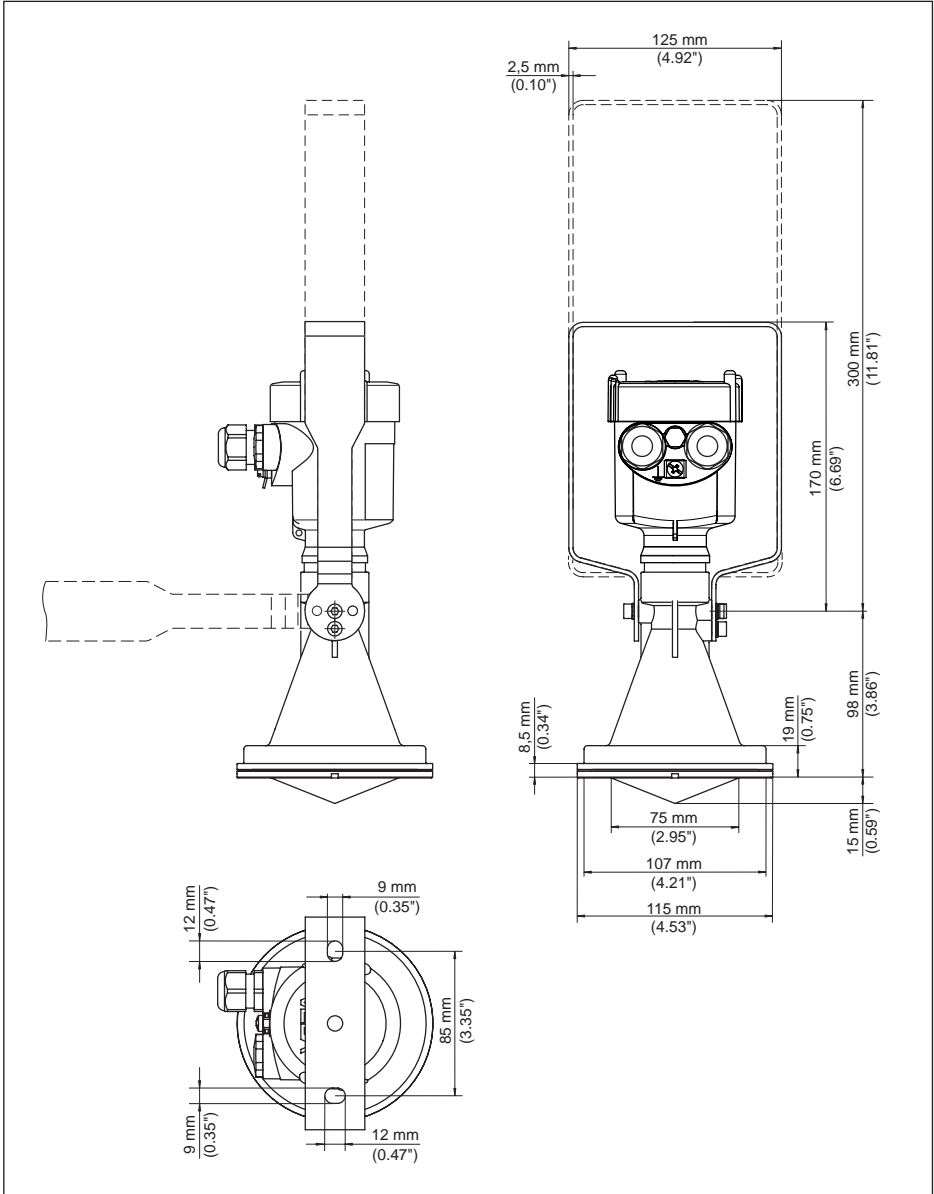


Res. 51: VEGAPULS 61, 170 veya 300 mm uzunluğunda montaj bilezikli model

VEGAPULS 61, Manşet flanşlı model

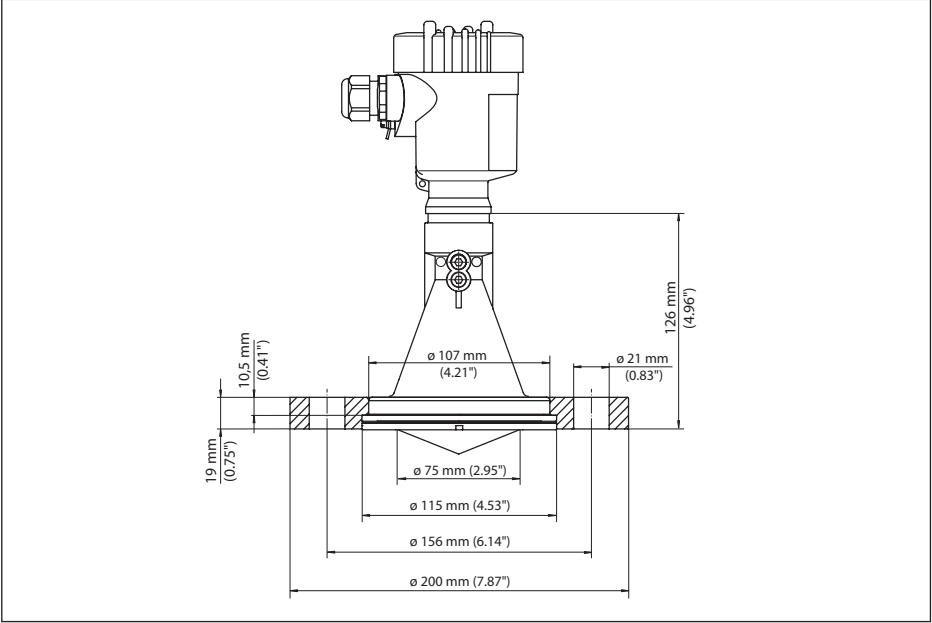

Res. 52: VEGAPULS 61, manşet flanş DN 80, 3", JIS80

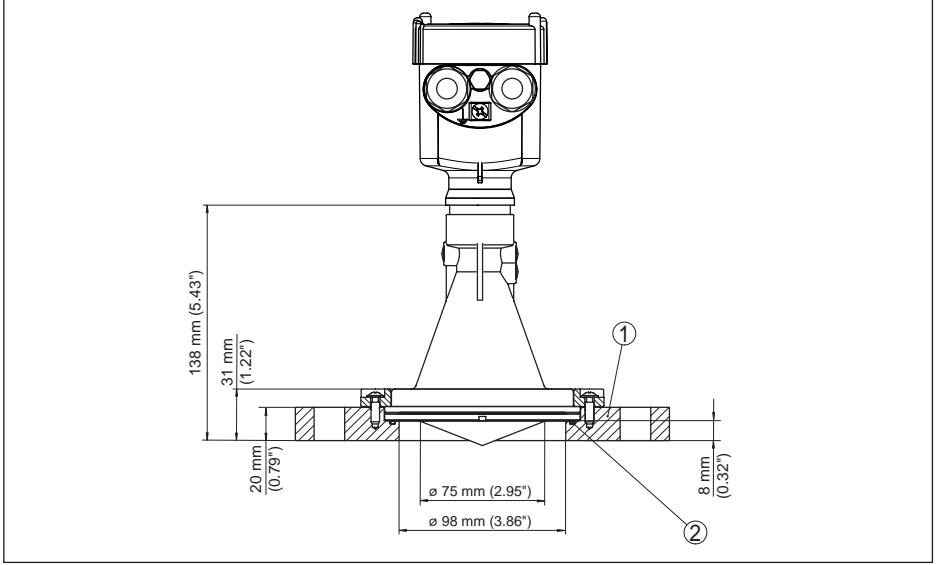VEGAPULS 61, Adaptör flaşlı model

Res. 53: VEGAPULS 61, adaptör flaş DN 100, DN 150

- 1 Adaptör flaşı
- 2 Conta

10.4 Sınai mülkiyet hakları

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站www.vega.com。

10.5 Marka

Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.

VEGA

Baskı tarihi:

Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut bilgilere uygundur.

Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2019



28449-TR-190124

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com